


改善箇所説明図

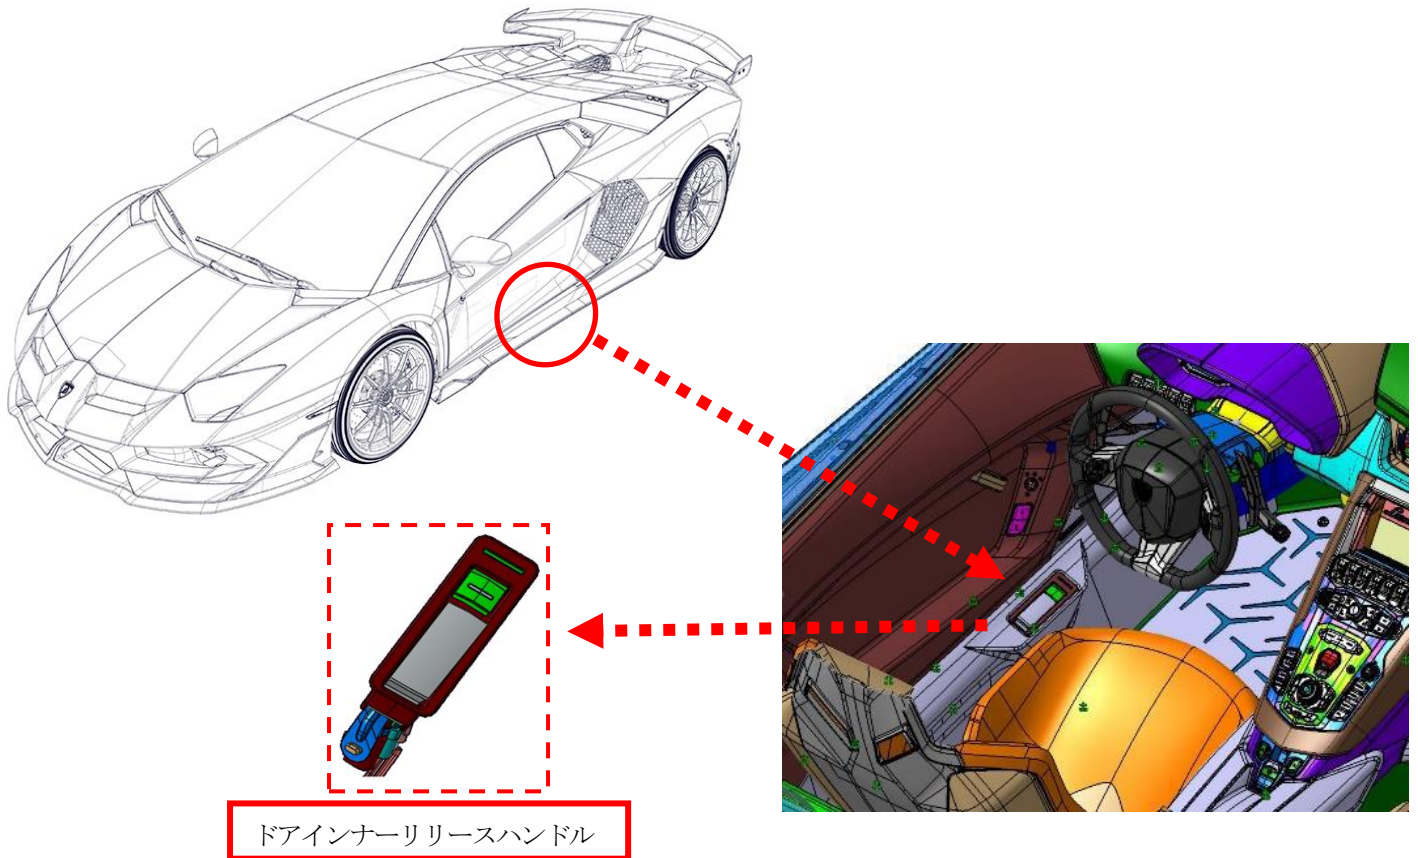

注： は不具合部分を示す

不具合内容及び原因

ドアインナーリリースハンドルにおいて、組付作業が不適切なため、ケーブルの接続ピンが正しく組み込まれていないものがある。そのため、当該ハンドルの操作力がドアラッチに伝わらず、ドアを内側から開けることができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右ドアインナーリリースハンドルを良品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3040 の改修」と記入する。