


改善箇所説明図

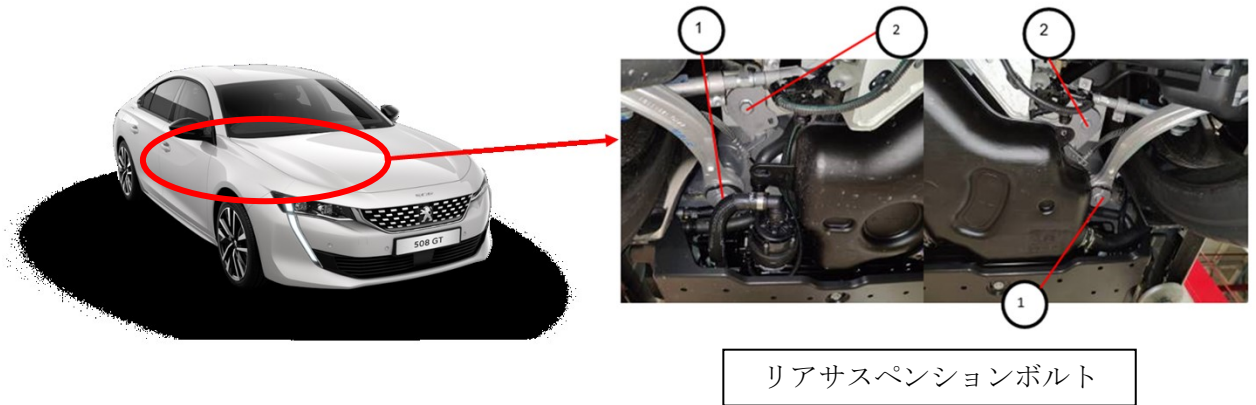

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

リアサスペンションボルトにおいて、製造工程での熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが破断し、最悪の場合、リアアクスルのアライメントが保持できず、車両の走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リアサスペンションボルトを良品に交換する。

識別

助手席側ドアロックストライカー下側の固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。