


改善箇所説明図

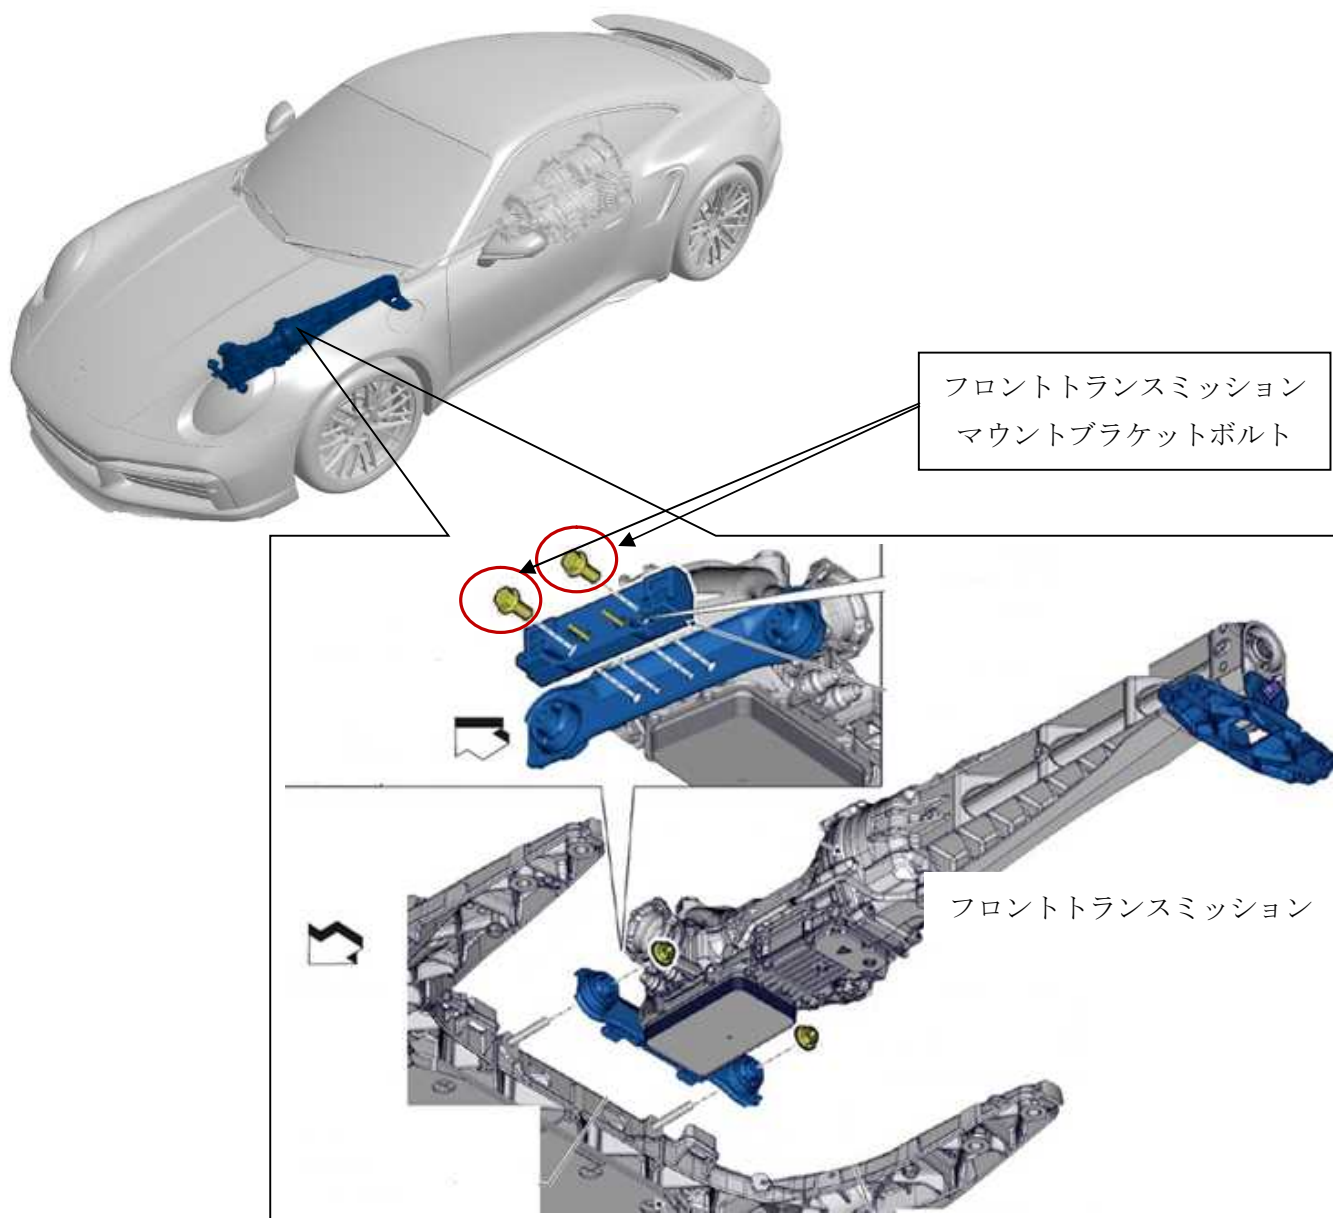

基準不適合発生箇所

フロントトランスミッションにおいて、マウントブラケットボルトの締め付け管理が不適切なため、正しいトルクで締め付けられていないものがある。そのため、当該ボルトが緩み異音が発生して、最悪の場合、振動によりドライブシャフトが損傷する、又は、燃料タンクと干渉し、燃料タンクが破損して燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントトランスミッションを取り外しブラケット取付ボルトを新品に交換して、正しいトルクで締め付ける。なお、当該ボルトに緩みが発生している場合には、フロントトランスミッションおよび損傷部品を新品に交換する。

識別： 改善作業済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は交換部品を示す