

## 改善箇所説明図



注：  は対策する箇所を示す

### 不具合の内容

冷却装置のリザーバタンクにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、接合部の溶着が不十分なものがある。そのため、接合部から冷却水が漏れ、最悪の場合、水温警告灯が点灯しエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、リザーバタンクを点検し、接合部の厚みが基準値以上の場合はリザーバタンクを良品に交換する。

### 識別

助手席側ドアロックストライカー下側の固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。