

改善箇所説明図



注： は、交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

カーテンエアバッグユニットにおいて、製造機器の設定が不適切なため、インフレーター（膨張装置）からエアバッグクッションにガスを送るノズルの溶接が不十分なものがある。そのため、ノズルが破断し、エアバッグ作動時にガスが十分に送られず、正常に展開せず、最悪の場合、衝突時に乗員を十分に保護できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、カーテンエアバッグユニットを良品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。