

改善箇所説明図



注) は、点検の結果、良品に交換する部品を示す。

基準不適合の内容

リアのルーフスポイラーにおいて、接着剤配合機器の設定が不適切なため、ルーフスポイラーのベース部とスポイラー部の接着が不十分なものがある。そのため、走行振動等により接着が剥がれ、最悪の場合、走行中にスポイラー部が脱落し、後続車の走行の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアルーフスポイラーのスポイラー部の接着状態を点検し、接着が不十分な場合はリアルーフスポイラーを良品と交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。