


改善箇所説明図

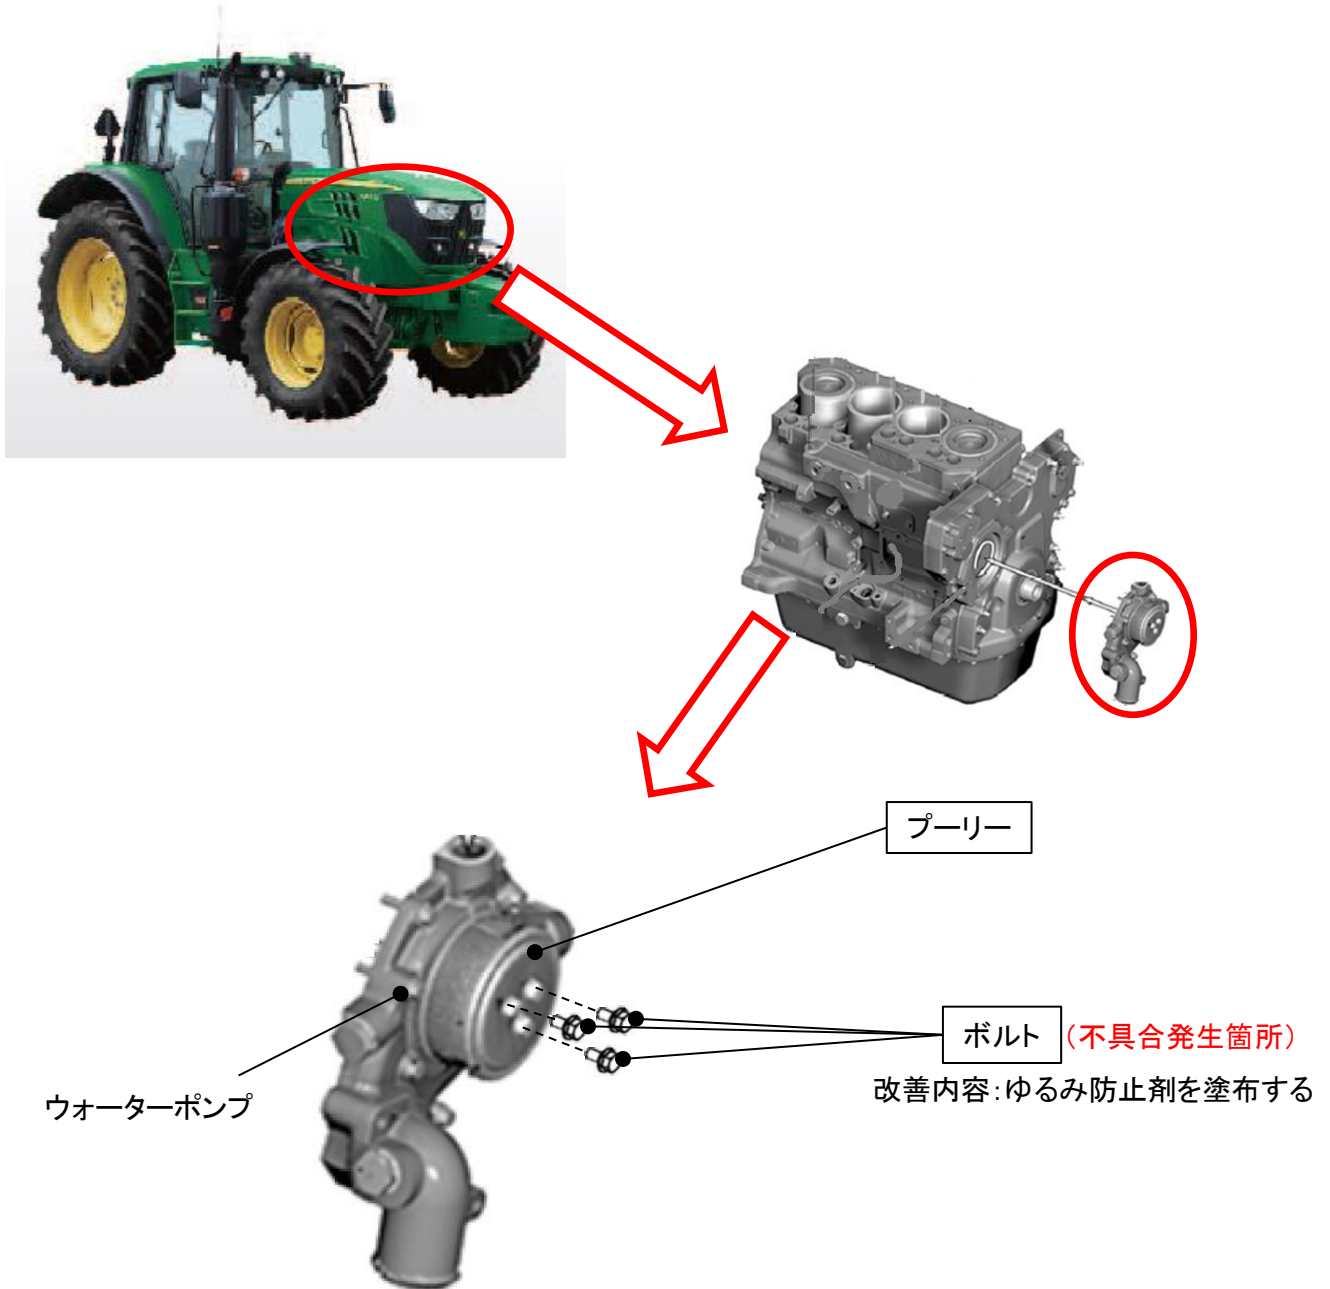

不具合発生箇所

農耕トラクタのウォーターポンプのプーリーを取り付けているボルトにおいて、締付トルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等によりボルトが緩みプーリーが傾くことで、異音が発生し、最悪の場合、ウォーターポンププーリーが脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、ウォーターポンプのプーリーとボルトを新品に交換し、ボルトにゆるみ止め剤を塗布し、規定トルクで締付ける。なお、ウォーターポンプに異常がみとめられる場合は、ウォーターポンプを新品に交換する。

☐ は交換部品を示す。

識別

ボルトにペンチェックする。