


改善箇所説明図

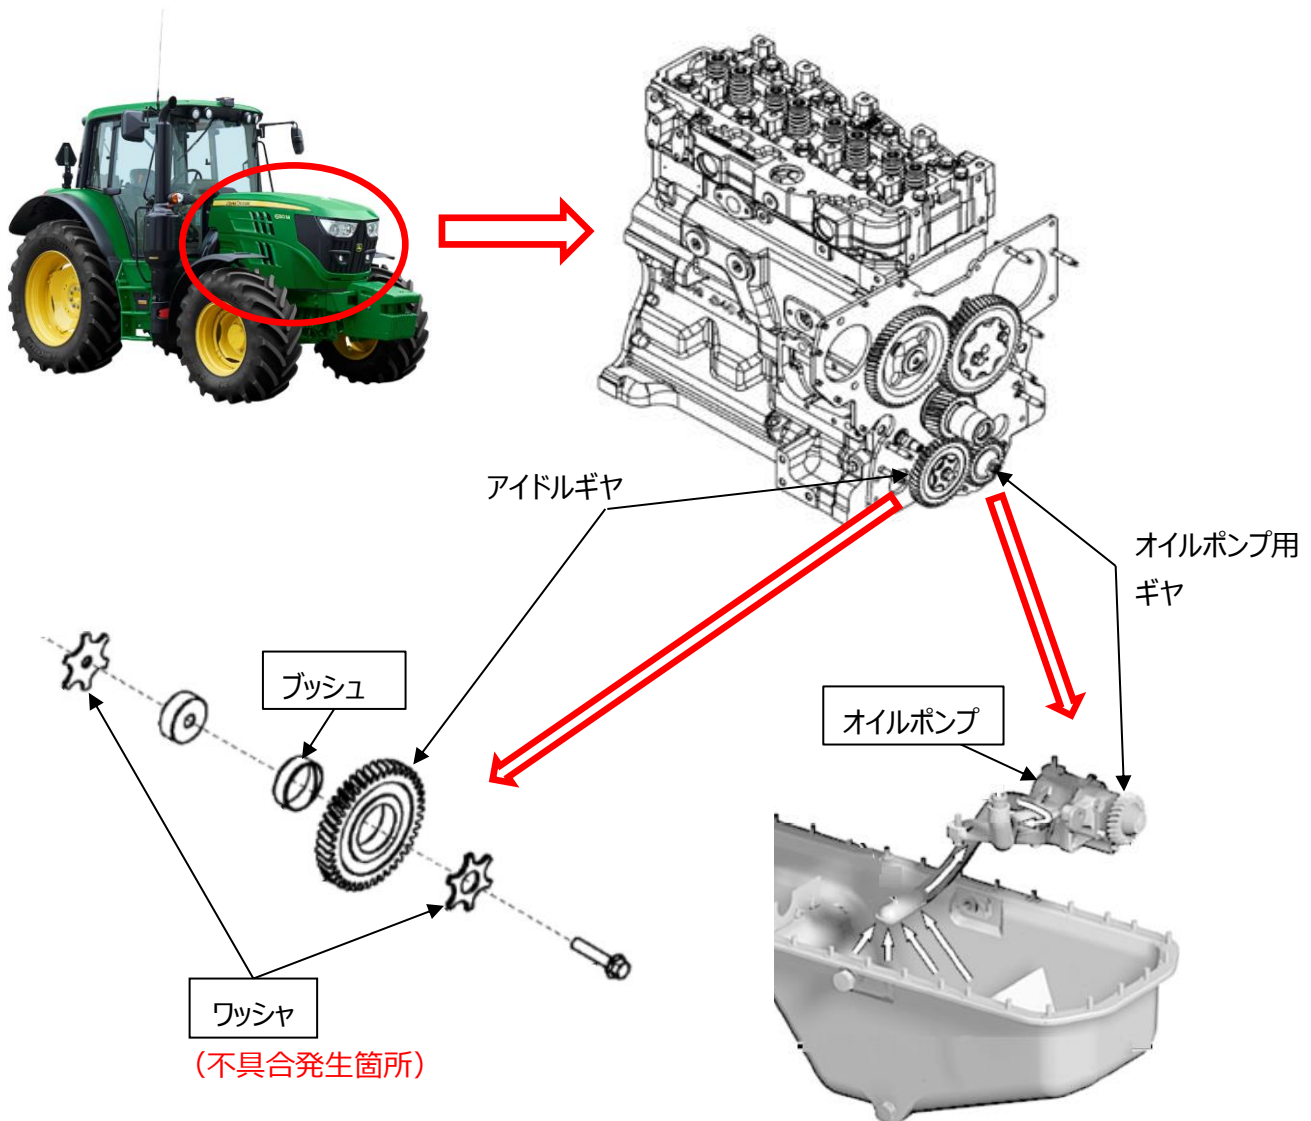

不具合発生箇所

農耕トラクタのオイルポンプを駆動するアイドルギヤに使用しているワッシャにおいて、熱処理が不適切なため、ワッシャが早期に摩耗するものがある。そのため、ワッシャが摩耗することでブッシュにガタ等が生じ、そのままの状態で使用を続けると、ブッシュが損傷し、損傷した破片がオイルポンプに噛み込み、最悪の場合、エンジンが破損するおそれがある。

改善内容

全車両、ワッシャを良品に交換する。なお、ブッシュが損傷している場合はブッシュを新品に交換する。

は交換部品を示す。

識別

打刻プレートの横にペンチェックする。