


改善箇所説明図

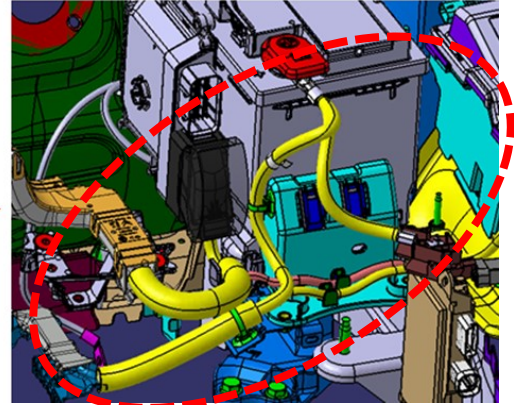

バッテリーケーブル

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

バッテリーケーブルにおいて、設計指示が不適切なため、端子が誤った材質で製造されているものがある。そのため、早期に劣化し抵抗値が大きくなり、端子部が発熱して、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バッテリーケーブルの端子形状を確認し、対象の場合はバッテリーケーブルを良品に交換する。

識別

運転席側ドアロックストライカーの下側の固定ボルトの頭に青ペイントを塗る。