


改善箇所説明図

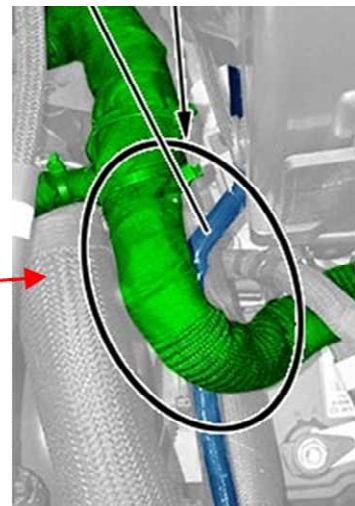

注： は対策する部品を示す

リザーバタンク
ブリーザーホース

不具合の内容

冷却水リザーバタンクブリーザーホースにおいて、取付工程での配策が不適切なため、ラジエーターホースに接触することがある。そのため、車両振動等によりラジエーターホースが損傷し冷却水が漏れて、最悪の場合、エンジンオーバーヒートに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リザーバタンクブリーザーホースの配策状況を点検し、不適切な場合は配策を修正する。なお、ブリーザーホースやラジエーターホースに損傷がみられる場合は、損傷している部品を新品に交換する。

識別

車台番号打刻の上段左側に黄ペイントを塗る。