


改善箇所説明図

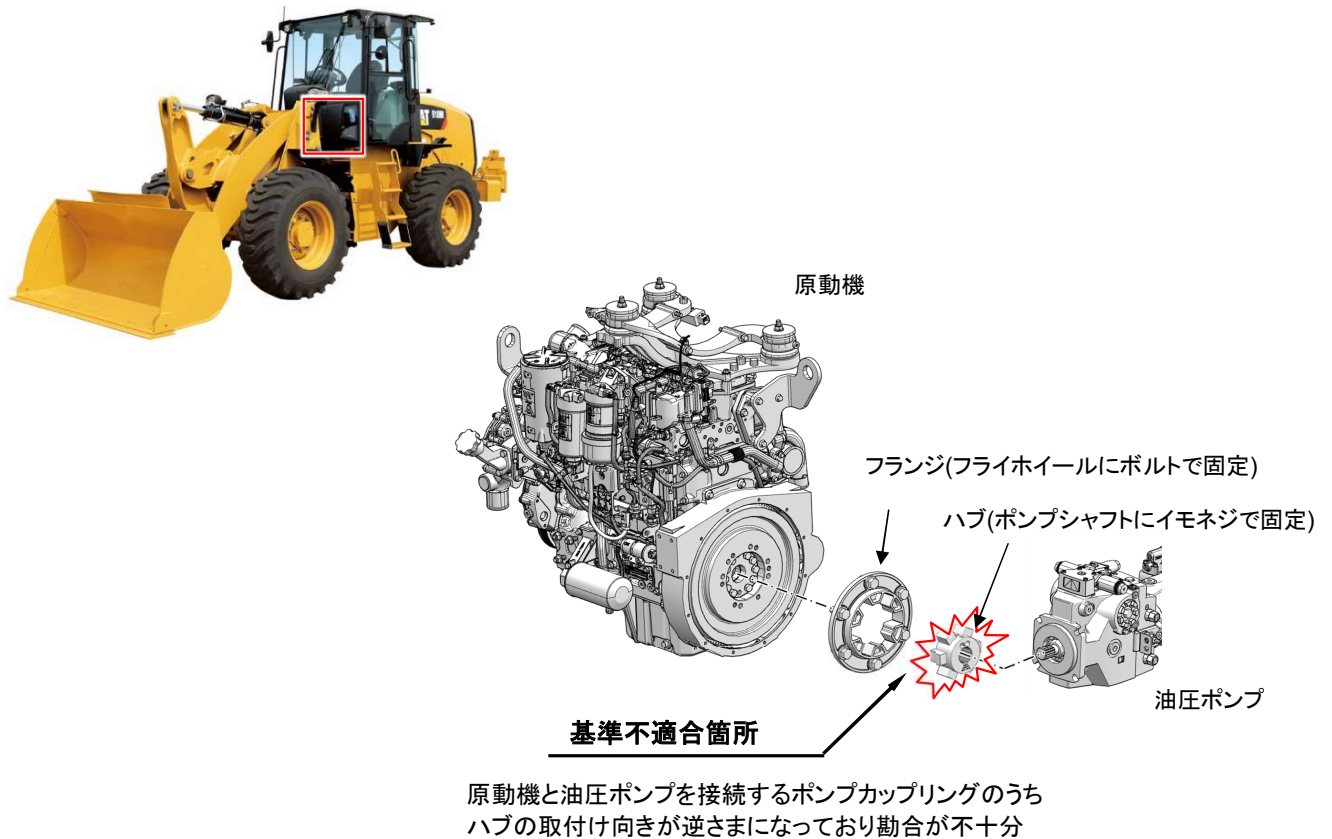

【基準不適合の内容】

ショベルローダの動力伝達装置において、原動機と油圧ポンプを接続する勘合部のハブの組付けが不適切なため、勘合が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると周辺部品が破損し、原動機の動力が伝達されなくなり、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ハブの組付け状態を確認し、誤って組付けられているものは、正規の状態に組付ける。
なお、併せて周辺部品の損傷を確認し、損傷が認められるものは新品と交換する。

識別：改善実施済み車については、キャブ後面ガラス左下、又は、左支柱下に実施済みであることを示す旨のステッカーを貼付する。