


改善箇所説明図

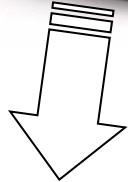

不具合発生箇所

電動パワーステアリングの配線

注: は点検を行う部位を示す

電動パワーステアリングの配線において、切断機の設定が不適切なため、配線被覆が損傷しているものがある。そのため、使用過程で水分が侵入することで電氣的故障が発生し、走行中にパワーステアリングの電動アシストが機能しなくなり、最悪の場合、短絡が起きると火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、配線を点検し、損傷がある場合は配線を新品に交換する。また、水分の侵入状況を点検し、電動パワーステアリングにまで達している場合は電動パワーステアリングを新品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する