


改善箇所説明図



不具合発生箇所
「IEB モジュール」

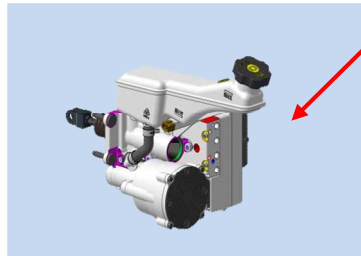

制動装置において、IEBモジュールのプログラムが不適切なため、モーターモーション検知センサーが異常信号を発生し警告灯が点灯した場合に、フェールセーフが働かずブレーキ制動補助が制限され、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、IEB ソフトウェアを対策版に更新する。

識別：運転者席ドア開口部のドアロックストライカー下に黄色シールを貼付ける。