


改善箇所説明図



該当タイヤホイール

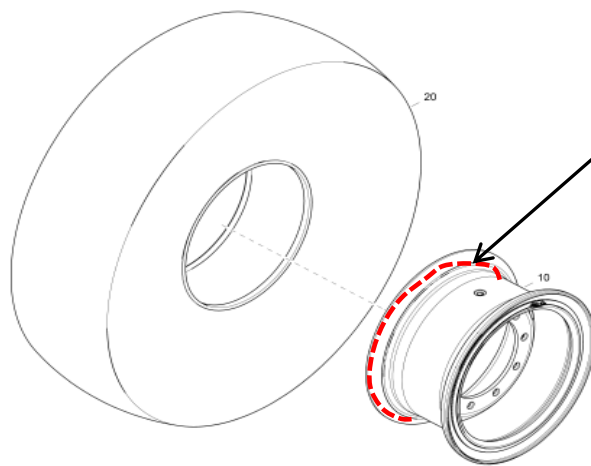


基準不適合発生箇所

不具合の内容

ホイールリムにおいてホイールリムの製造工程にばらつきが生じたため、リムの曲げ部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、最悪の場合タイヤがホイールリムから外れる恐れがある。

亀裂発生曲げ部

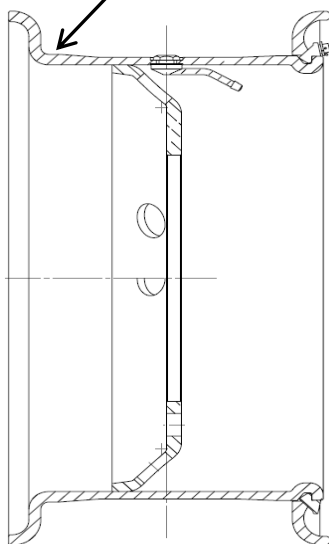

ホイールリム断面図

対策品

設計を見直し、製造工程のばらつきが発生しない工程で製造できるよう改善した

改善の内容

全車両のホイールロットナンバーを確認し該当するものは良品と交換する

識別方法

右ドア一部に対策済みステッカー（外-3168）を貼付する