


## 改善箇所説明図

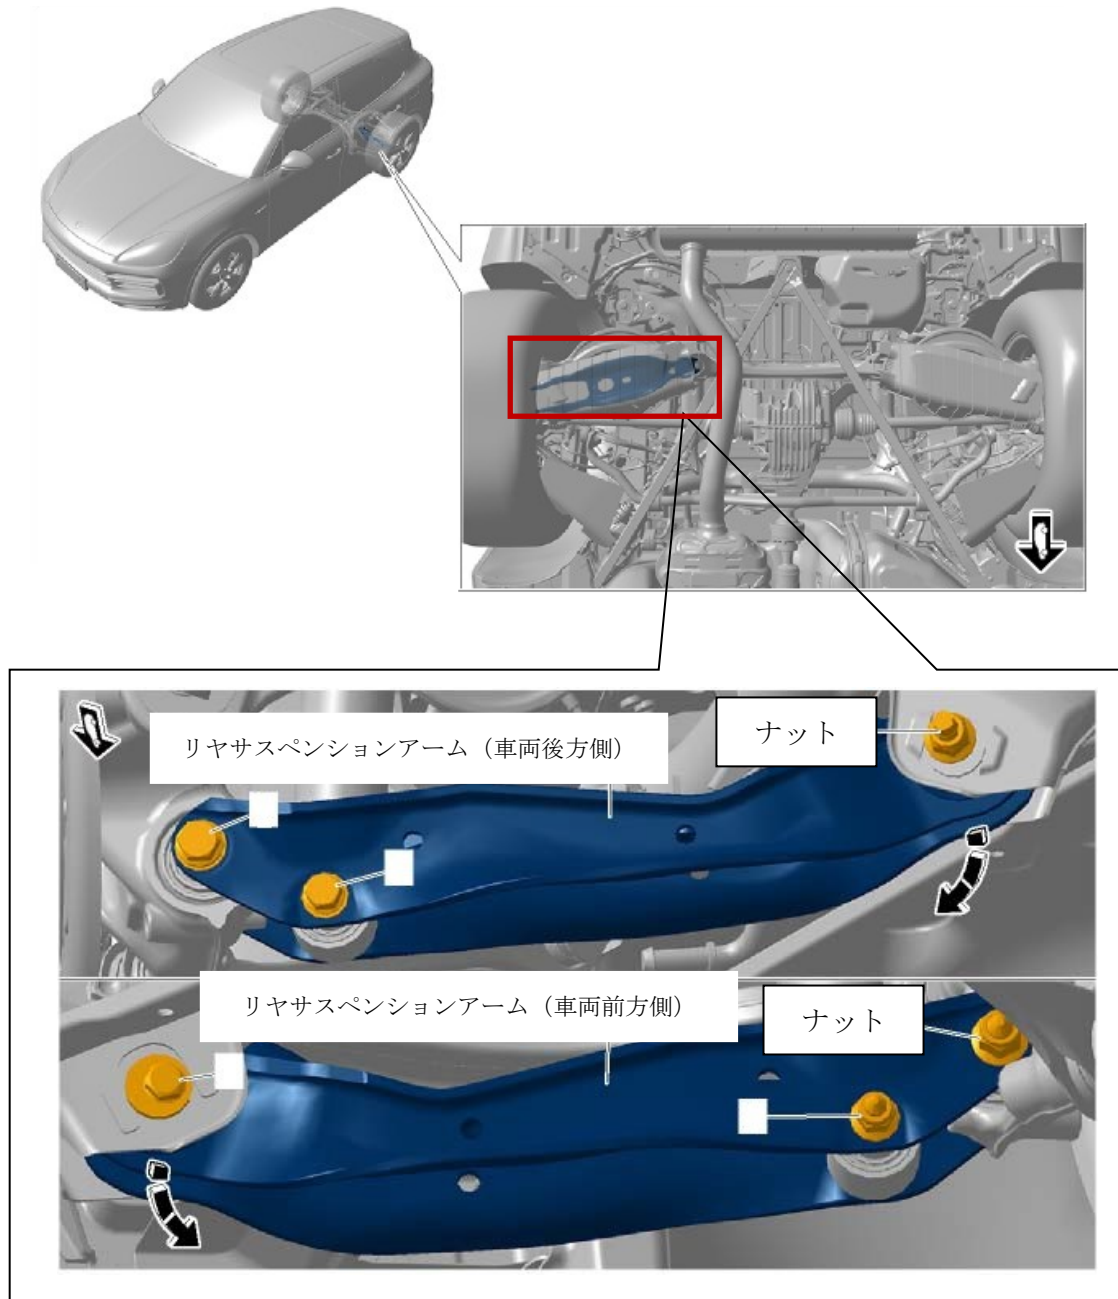

### 基準不適合発生箇所

緩衝装置において、リヤサスペンションアームを固定するナットの材料が不適切なため、早期に腐食割れが生じるものがある。そのため、アーム固定部のネジが緩むことでがたつき、異音が発生し、最悪の場合、ハンドル操作が正常に行えなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、該当するナットを良品に交換する。また、ボルト側ねじ部やアーム類に損傷が生じている場合は新品に交換する

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は不具合発生箇所を示す