



改善箇所説明図

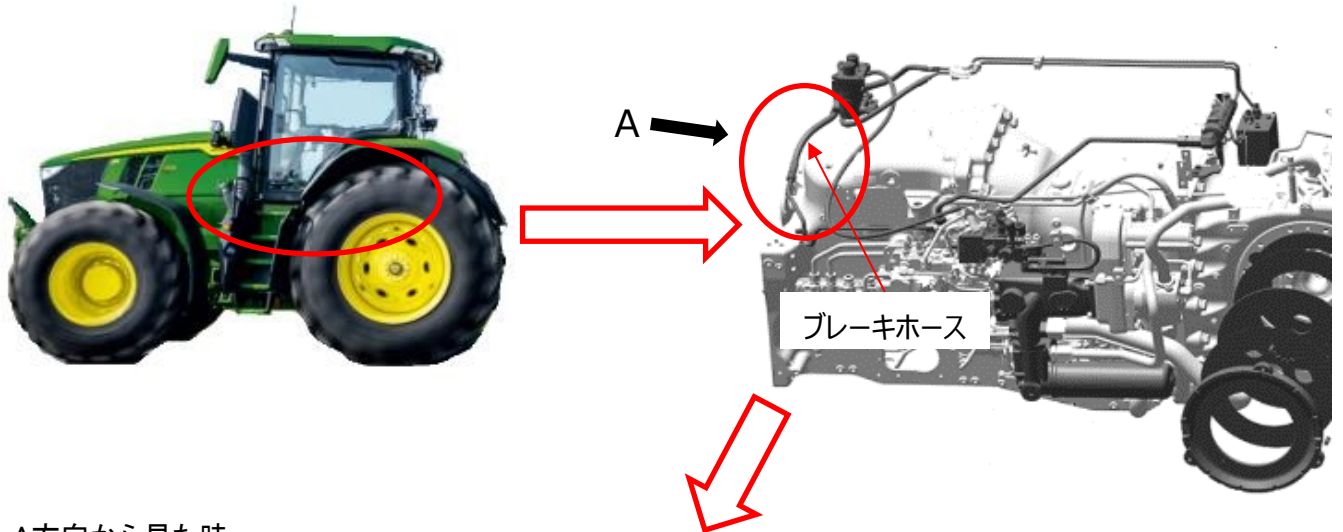

A方向から見た時


改善前

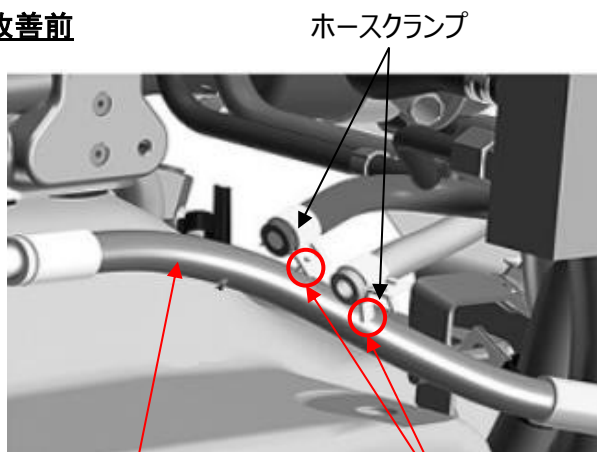

ブレーキホース

(不具合発生箇所)

改善後

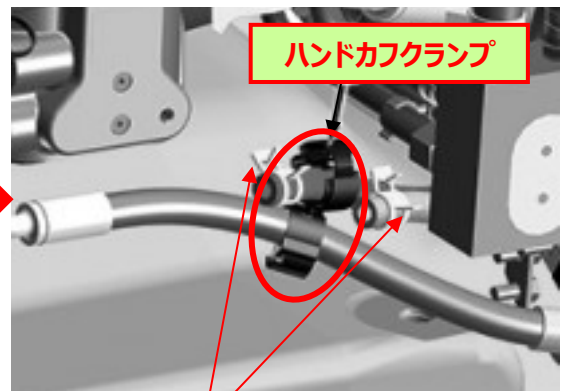

ホースクランプの向きを修正

不具合発生箇所

農耕トラクタのブレーキホースにおいて、近接するホースクランプの組付指示が不適切なため、クランプと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると走行振動やエンジン振動等によりホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキオイルが漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、ホースクランプの組付向きを修正し、ブレーキホースと一定の距離を保つためのハンドカフクランプを追加する。なお、ブレーキホースに損傷がある場合は、新品に交換する。

は追加部品を示す。

識別

運転席左部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に「No.外-3235」のステッカーを貼り付ける

