

改善箇所説明図



注: [] はシーリングを追加する部位を示す

前席左右のフットウォールにおいて、パネル合わせ部のシーリング処理作業が不適切なため、車室内に雨水が浸入するものがある。そのため、床下が浸水して電気配線に腐食や短絡が発生し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、シーリングを追加する。なお、雨水の侵入によって部品に損傷等が発生している場合は、当該部品を新品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する