


改善箇所説明図

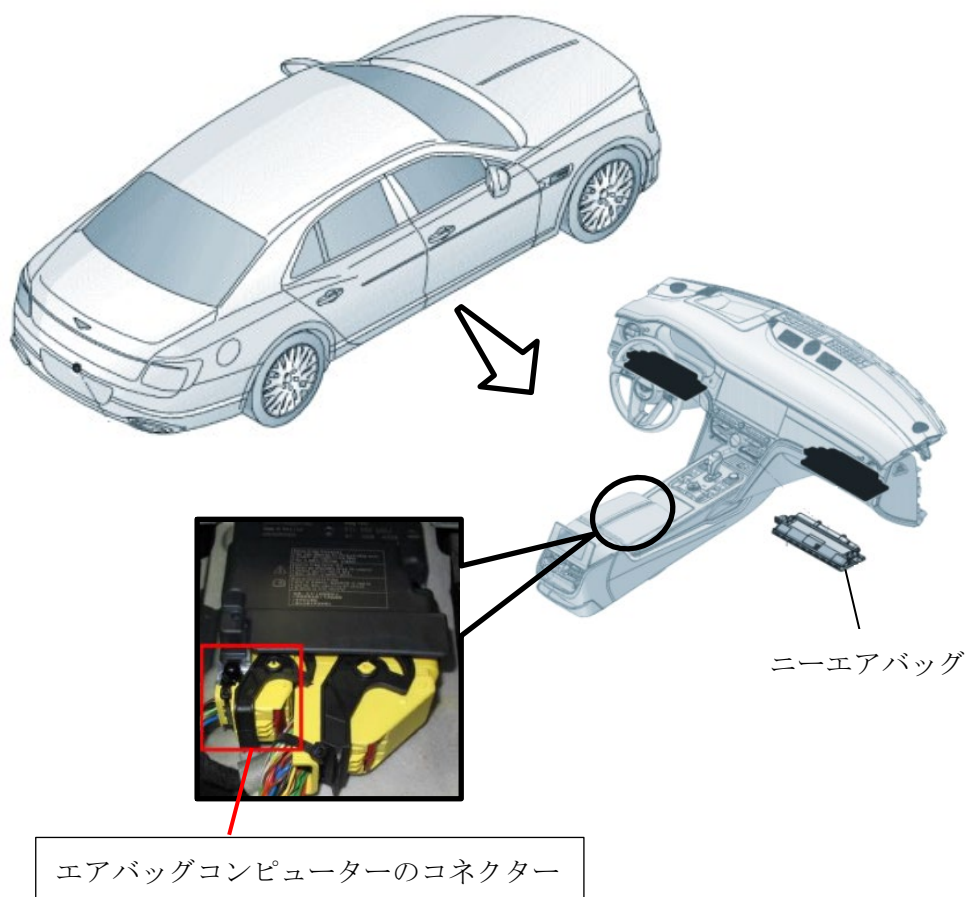

注意： は端子の配置を修正するコネクタを示す。

不具合の内容

エアバッグ電気回路において、ハーネスを製造する際の製造指示が不適切なため、エアバッグコンピューターの配線がコネクタに正しく接続されていない。そのため、助手席エアバッグスイッチがオフの状態で車両が衝突した場合、運転席及び助手席のニーエアバッグが正しく作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコンピューターのコネクタの配置を修正する。

識別

右側後方ドアのストッパリンクに黄色のペイントを塗布し識別とする。