


改善箇所説明図

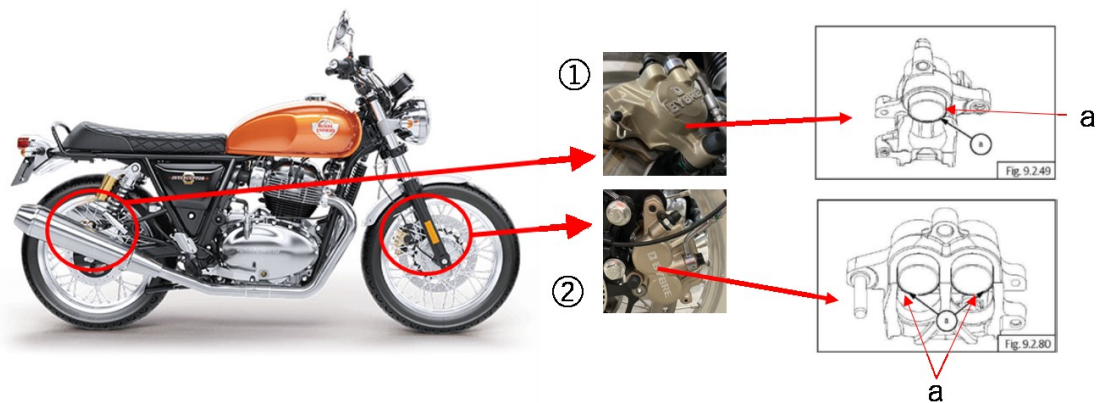

注： は対策する部品を示す

①:後輪ブレーキキャリパー
②:前輪ブレーキキャリパー
a: ブレーキキャリパーピストン (①および②に含まれる)

不具合の内容

ブレーキキャリパーにおいて、ピストン摺動部の金属表面処理が不適切なため、融雪剤により錆が発生するものがある。そのため、摺動部の錆が抵抗となり、キャリパーピストンの戻りが悪くなり、最悪の場合、ブレーキが引きずるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前輪および後輪のブレーキキャリパーを対策品に交換する。

識別

対策前：キャリパーに【BYBRE】の表記あり。

対策後：無印のキャリパー

