


改善箇所説明図

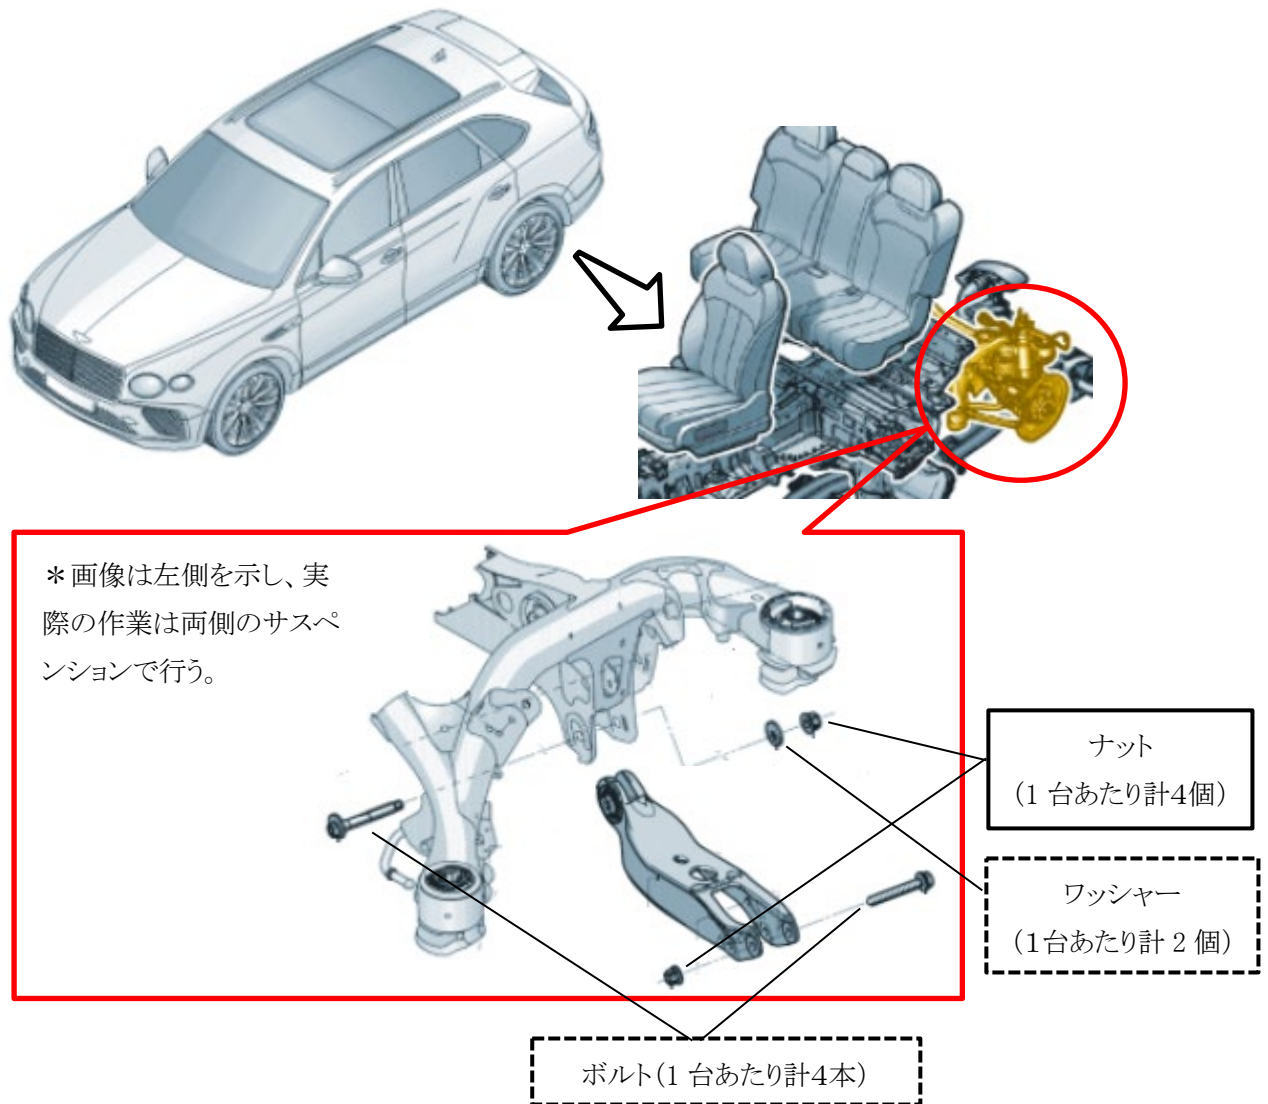

注意: は交換する部品を示す。
 は点検結果により交換する部品を示す。

不具合の内容

後部サスペンション機構において、サスペンションアーム類を固定するナットの材料が不適切なため、車両使用過程で当該ナットに亀裂が発生することがある。そのため、アーム類の固定部が緩むことで直進安定性が損なわれ、最悪の場合、ハンドル操作が困難となるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当するナットを良品と交換する。また、ナットに亀裂または緩みが発生している場合は、ボルトとワッシャーを新品に交換する。

識別

バッテリーの固定ストラップに赤色のペイントを塗布し識別とする。