


改善箇所説明図

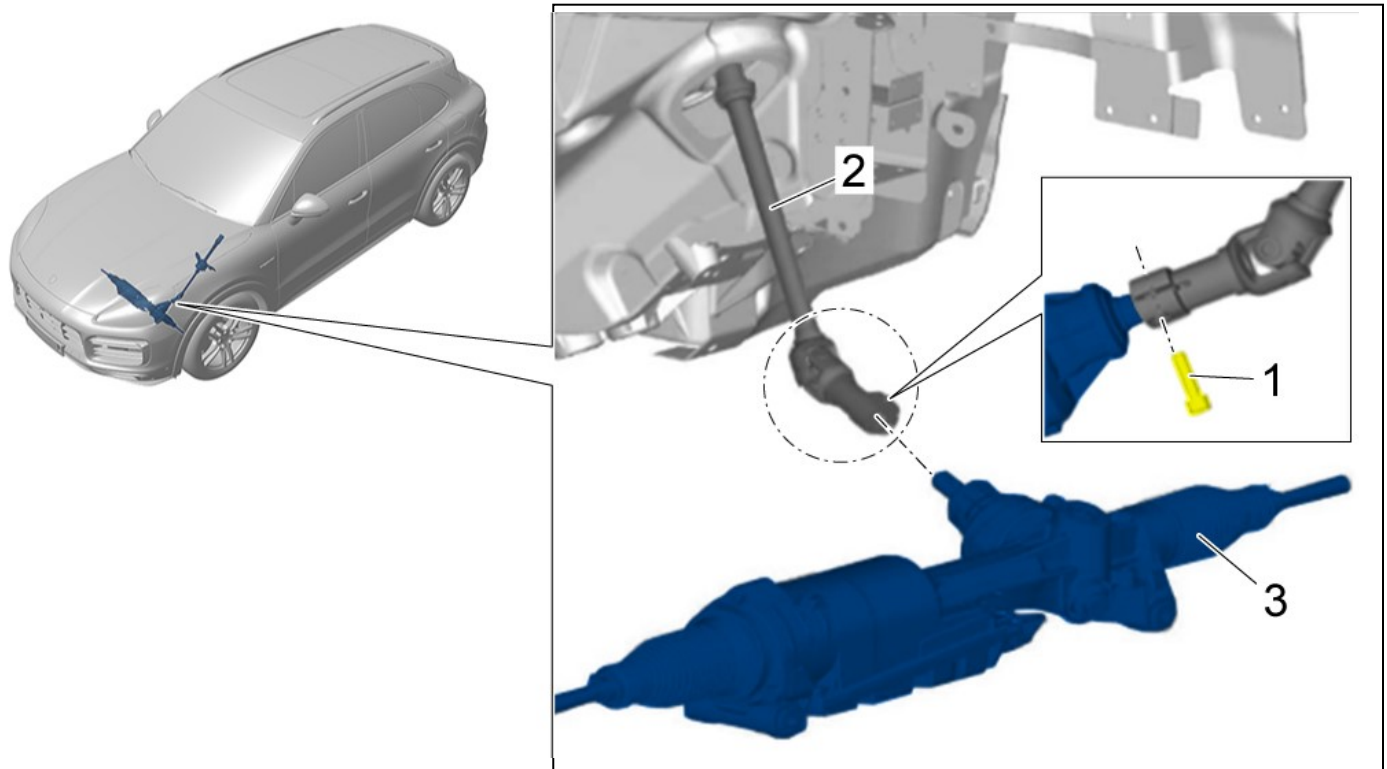

- | | |
|----|--------------|
| 1. | ボルト |
| 2. | ステアリングコラム |
| 3. | ステアリングギアボックス |

基準不適合発生箇所

操舵装置において、製造時にステアリングコラムとステアリングギアボックスを接続するためのボルトの締め付けトルク管理が不適切なため、ボルトが正しく締め付けられていないものがある。そのため、当該ボルトがゆるみ、異音が発生し、最悪の場合、ボルトが外れることで、接続部も外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は不具合発生個所を示す