


改善箇所説明図

ブレーキキャリパー

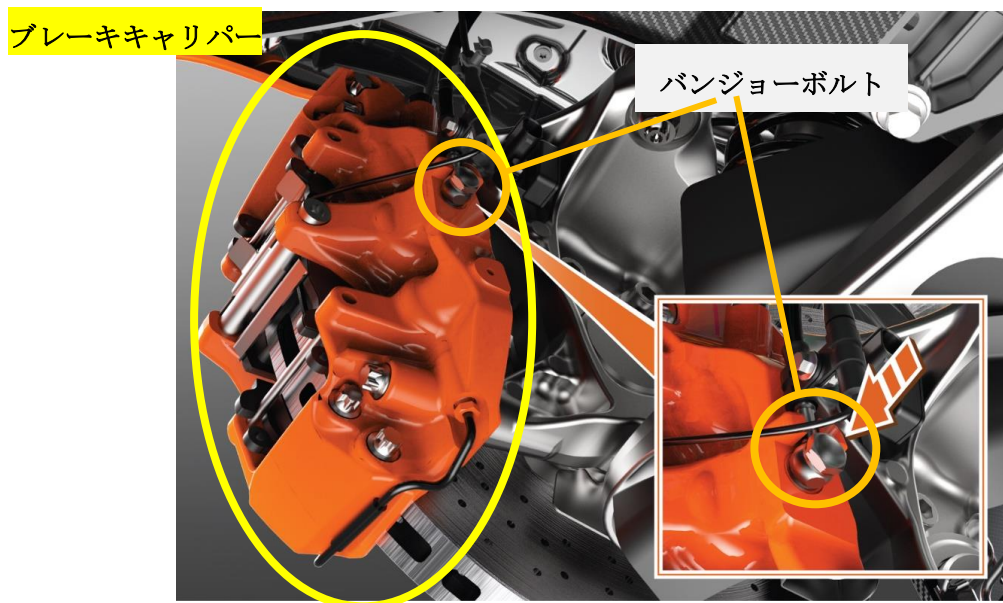

良品（オイル穴が開いている）



不良品（穴が開いていない）



基準不適合発生箇所

ブレーキキャリパーにおいて、ブレーキオイルを通すバンジョーボルトの製造工程管理が不適切なため、ブレーキオイルを通す穴がないボルトが取付けられているものがある。そのため、ブレーキキャリパーにブレーキオイルの供給ができないため、ブレーキが動作しないおそれがある。

全車両、バンジョーボルトの状態をチェックし、不良品が取付けられている場合は良品に交換する。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3273 のステッカーを貼付する。