


改善箇所説明図

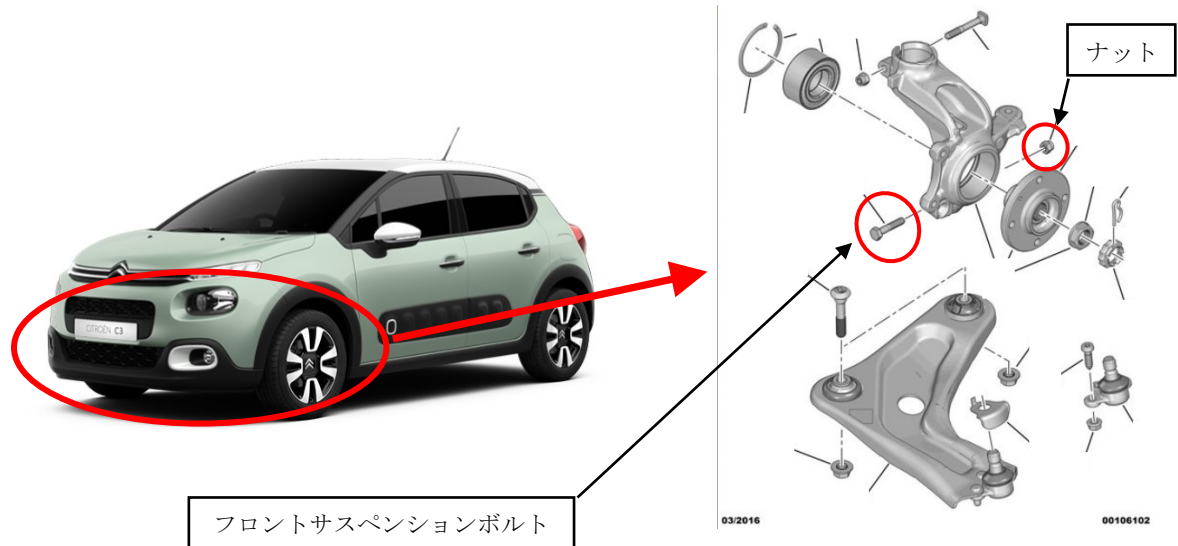

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

フロントサスペンションにおいて、ロアアームボールジョイント組付け工程の管理が不適切なため、ロアアームボールジョイントのボルトが適切に締め付けられていないものがある。そのため、使用過程において当該ボルトが脱落し、走行安定性が損なわれ、最悪の場合、ハンドル操作が困難となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右のロアアームボールジョイント組付けボルトとナットを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。

識別

運転席側ドアロックストライカー下側の固定ボルトの頭に白ペイントを塗る。