


改善箇所説明図

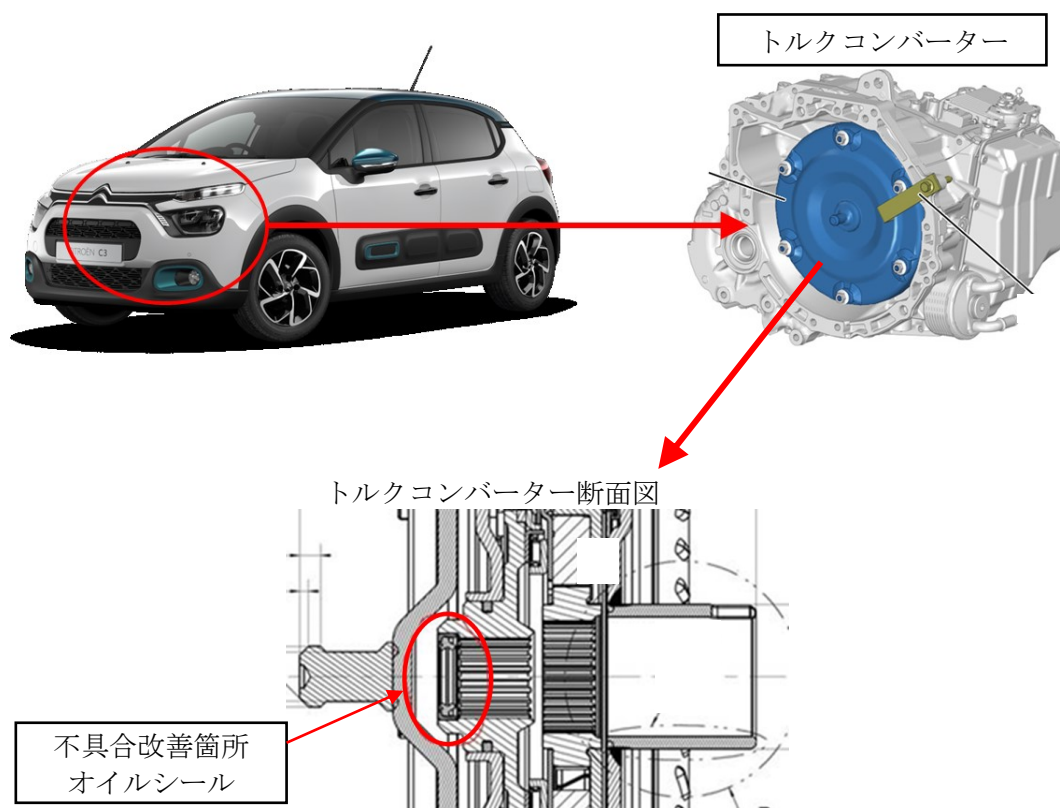

注： は対策する部品を示す

不具合の内容

トルクコンバーターにおいて、製造工程で使用する試験機のメンテナンスが不適切なため、トルクコンバーターの試験中にオイルシールが損傷し、その状態のまま車両に組み付けられたものがある。そのため、使用過程中にオイル漏れが発生し、クラッチがスリップすることで、警告灯点灯、メーター内のメッセージ表示、及び変速不良が発生し、加速不良となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、トルクコンバーターを良品に交換する。

識別

助手席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に黄ペイントを塗る。