



改善箇所説明図

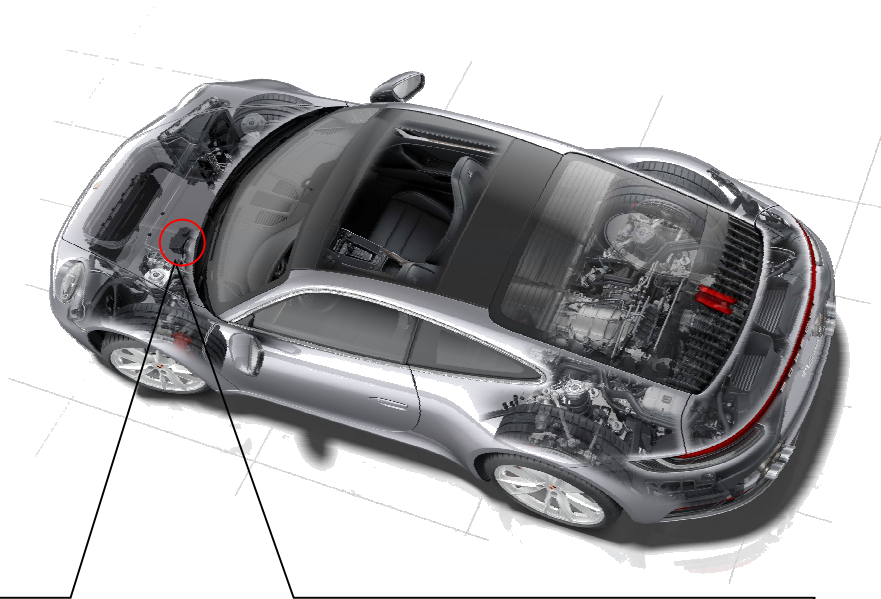

ブレーキブースタ




プレッシャインプットロッド

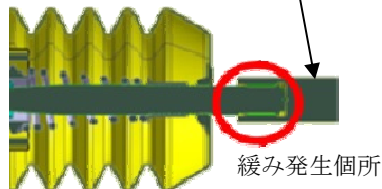

緩み発生箇所



プレッシャインプットロッドが
外れたブレーキブースタ

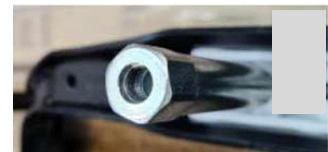

外れたプレッシャインプットロッド

基準不適合発生箇所

ブレーキブースタにおいて、プレッシャインプットロッドの製造時の組付指示が不適切なため、接続部の締付けトルクが不十分なものがある。そのため、当該ロッドねじ部が完全に緩み、最悪の場合、プレッシャインプットロッド先端のボルト接続部が脱落することでブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキブースタのプレッシャインプットロッドを規定トルクで締め付ける。

識別： 改善作業済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は要改善箇所を示す