


改善箇所説明図

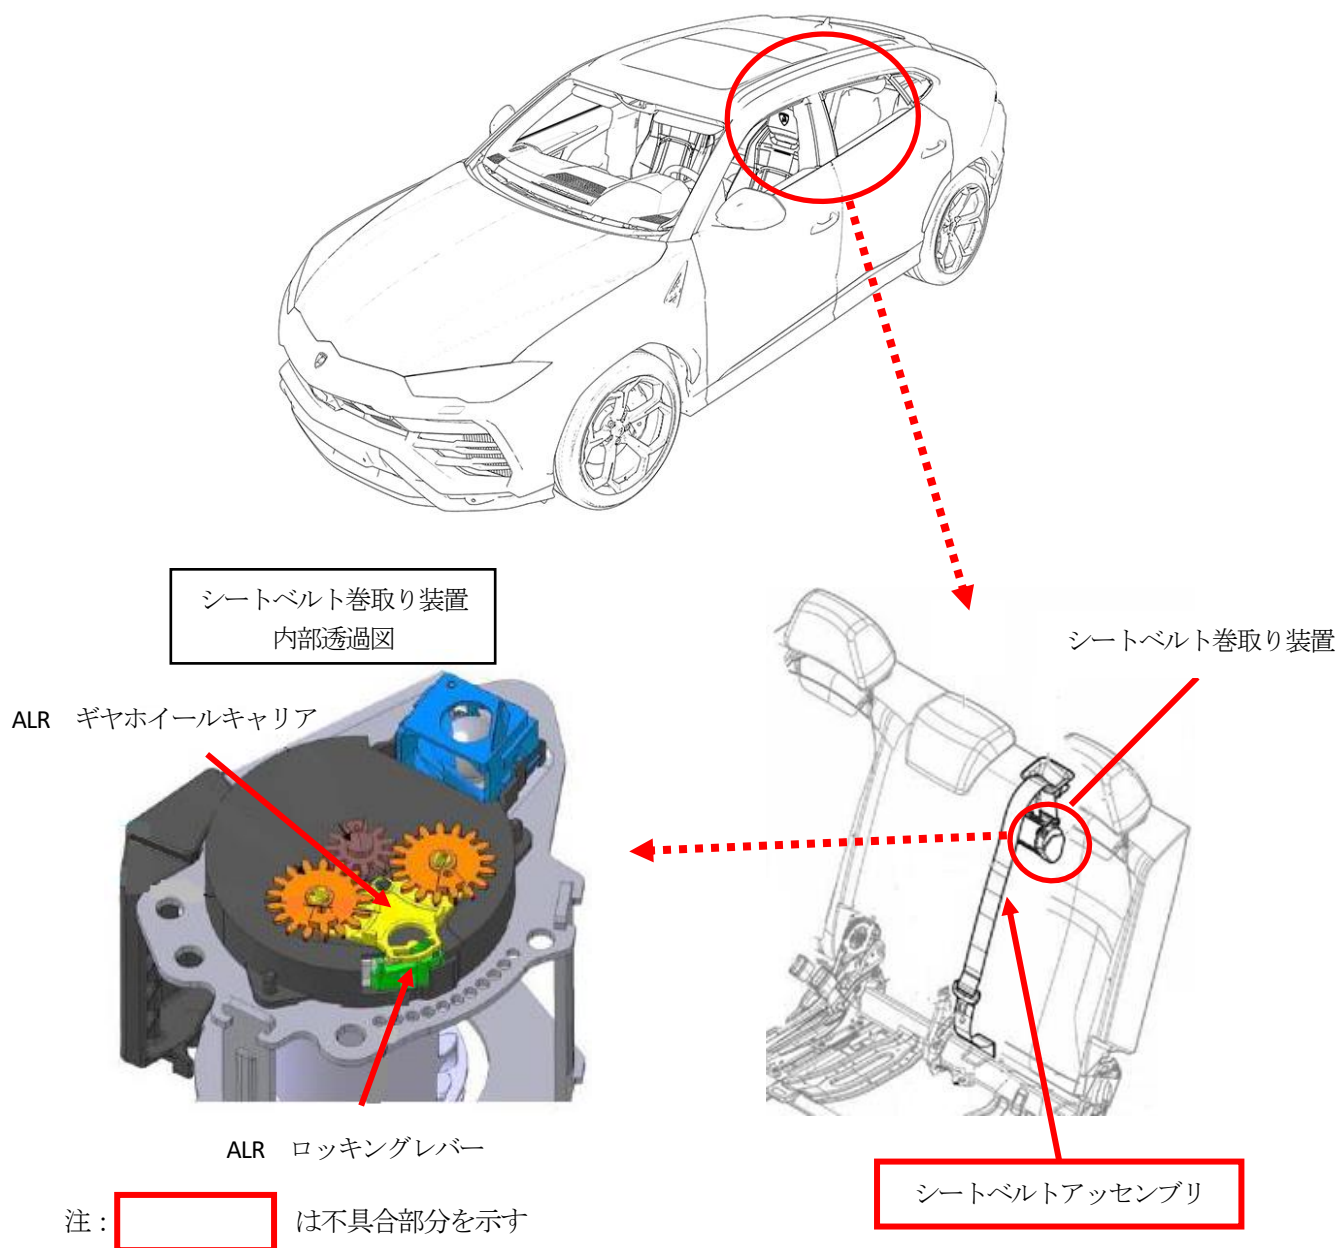

不具合内容及び原因

後部中央座席のシートベルトにおいて、チャイルドシートを確実の固定するため ALR 機能（ベルト巻取り装置自動ロック機能）の内部部品の成型が不適切なため、正しく作動しないものがある。そのため、チャイルドシートを装着する際にベルトがロックされず、固定できないことにより、最悪の場合、急制動等の際に乗員が投げ出され怪我をするおそれがある

改善措置の内容

全車両、後部中央座席シートベルトの当該機能を点検し、正しく作動しない場合は該当シートベルトアッセンブリを交換する。

識別：車体番号打刻の横に、青色で直径 5mm 程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3297 の改修」と記入する。