


改善箇所説明図

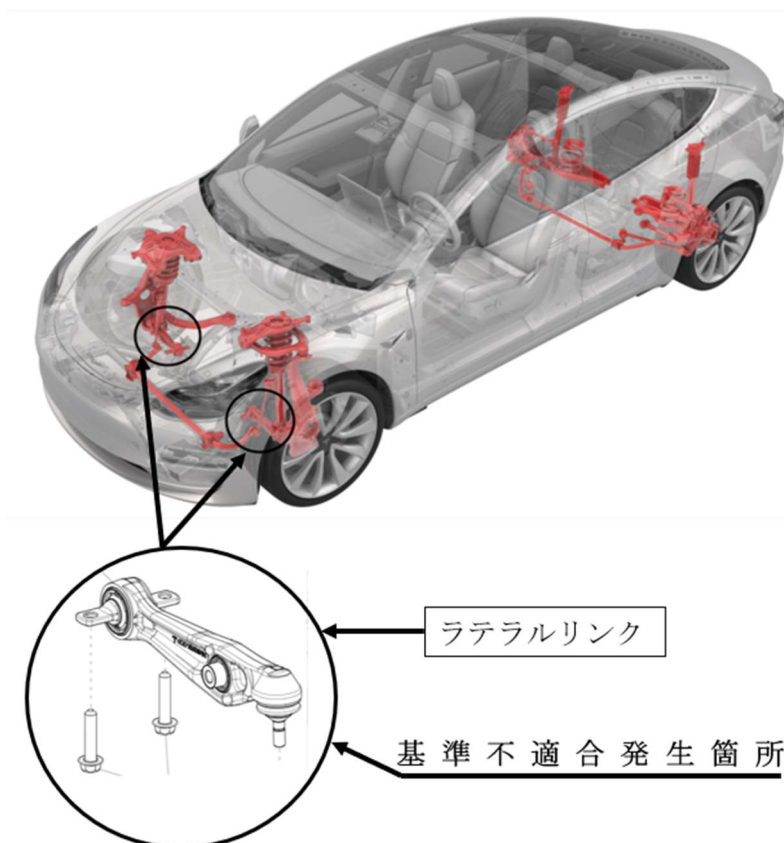

フロントサスペンション部において、リンクとサブフレームの組付け部（ラテラルリンク）の製造工程の管理が不適切なため、仕様に合った取付けが行われていないものがある。そのため、使用過程においてリンクとサブフレームの締結が緩み、走行安定性が損なわれ、最悪の場合、当該部が破損することで、ハンドル操作が困難となるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当する部品のトルクの検査を行い、適切な取付状況に修正をする。また、破損があった場合には、当該部品の交換を行う。

注： は、作業部品を示す。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、ステッカー（外-3317）を貼付する。