


改善箇所説明図

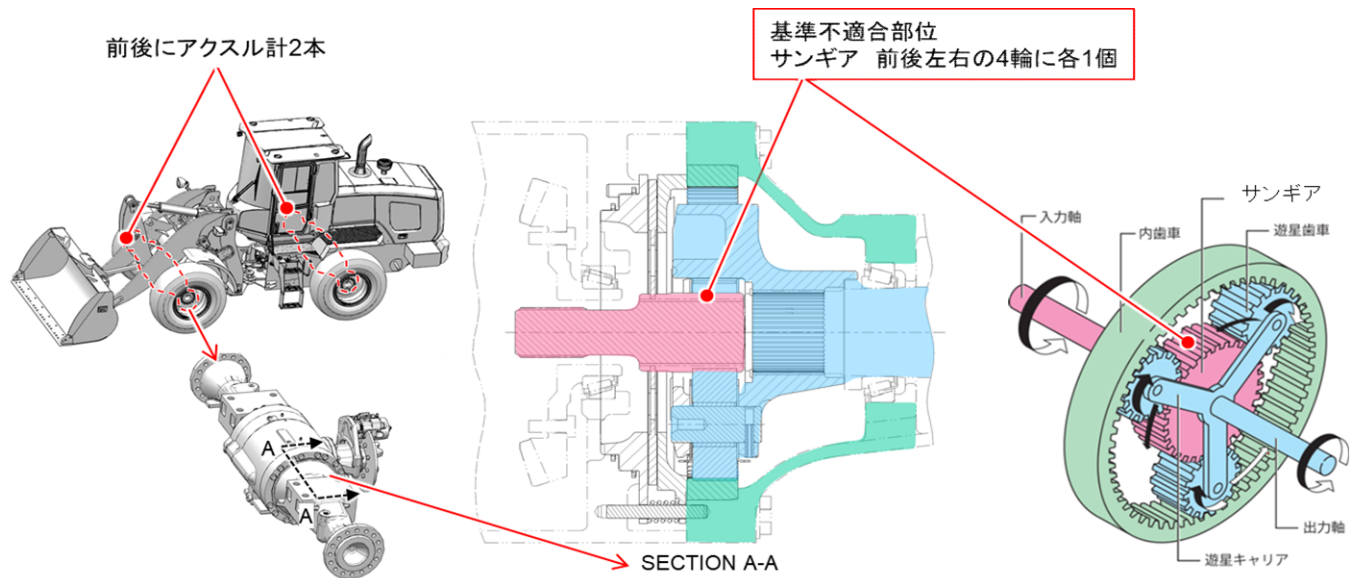

推進軸より伝達された牽引力を増幅させる遊星歯車機構のサンギア。
設計意図の材質を満たしておらず、強度が不足しているものがある。使用を続けると破損に至るおそれがある。

【基準不適合の内容】

ショベル・ローダにおいて、アクスルの動力伝達装置の材料評価が不十分なまま生産実施したため設計意図の性能を満たしていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると強度不足により破損し走行不能となり、道路運送車両の保安基準第8条(原動機及び動力伝達装置)に適合しないおそれがある。

【改善措置の内容】

対象アクスルにおいて、強度不足のサンギアかどうかを刻印で判別し、強度不足のサンギアの場合、良品に交換する。

識別：改善実施済み車については、キャブ内右後側にNo.外-3318のステッカーを貼付する。