


改善箇所説明図

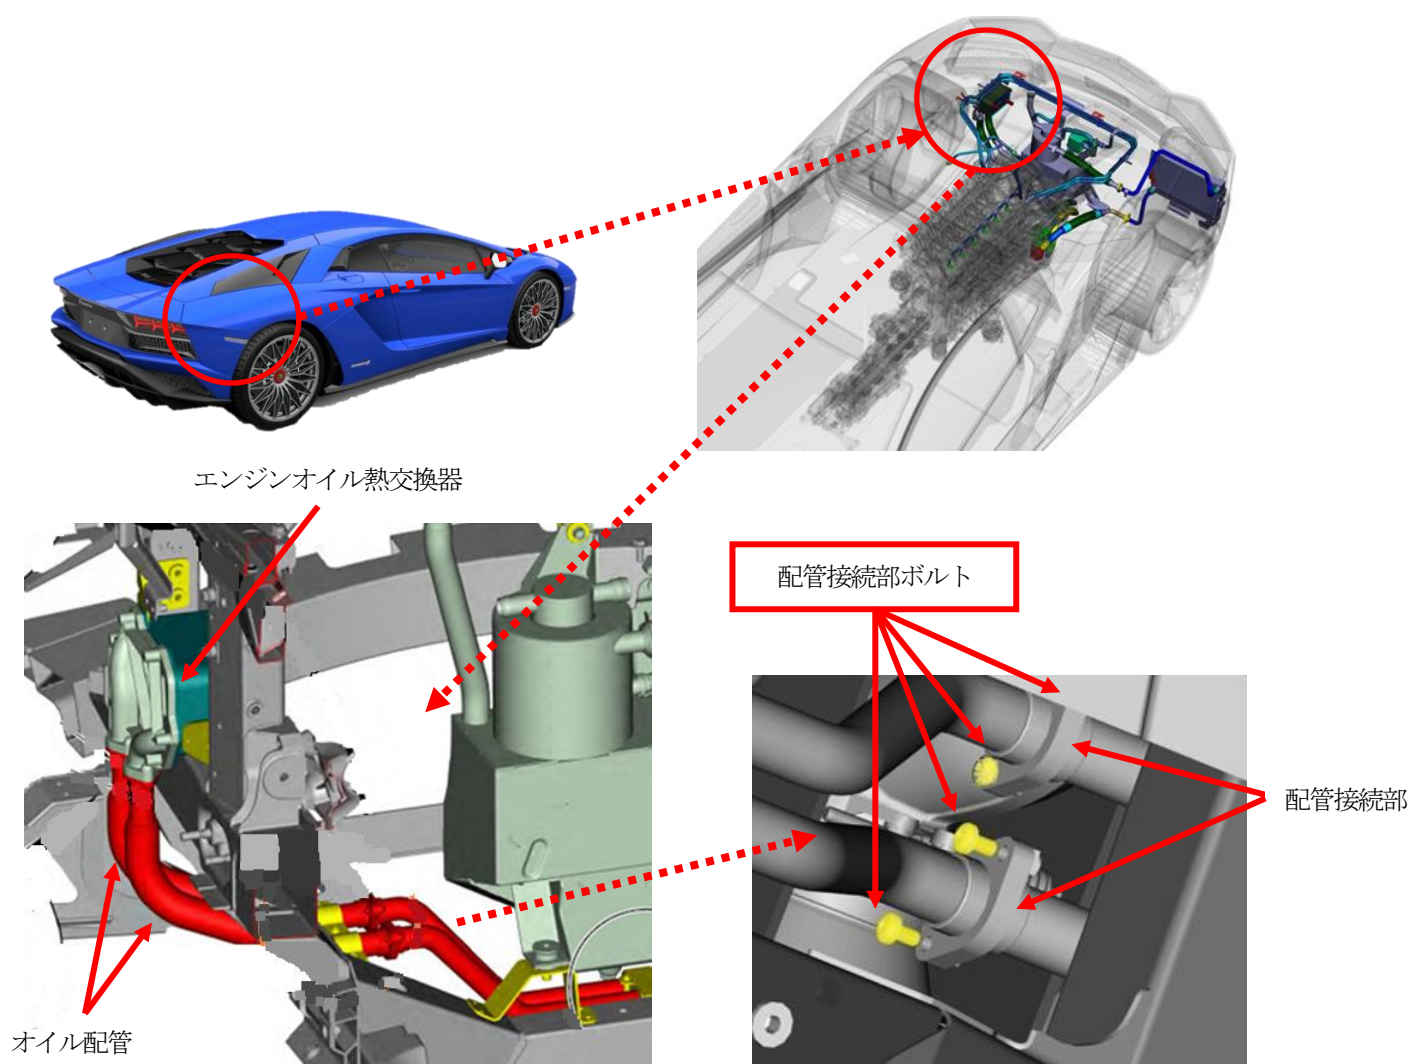

注： は不具合部分を示す

不具合内容及び原因

エンジンオイル冷却用熱交換器の配管において、締め付け作業が不適切なため、配管接続部のボルトが適切なトルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行振動等でオイル配管接続部が外れてオイルが漏れ、最悪の場合、排気管等に接触すると、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オイル配管接続部のボルトを交換し、適切なトルクで締め付けをする。

識別：車体番号打刻の横に、緑色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3339の改修」と記入する。