


改善箇所説明図

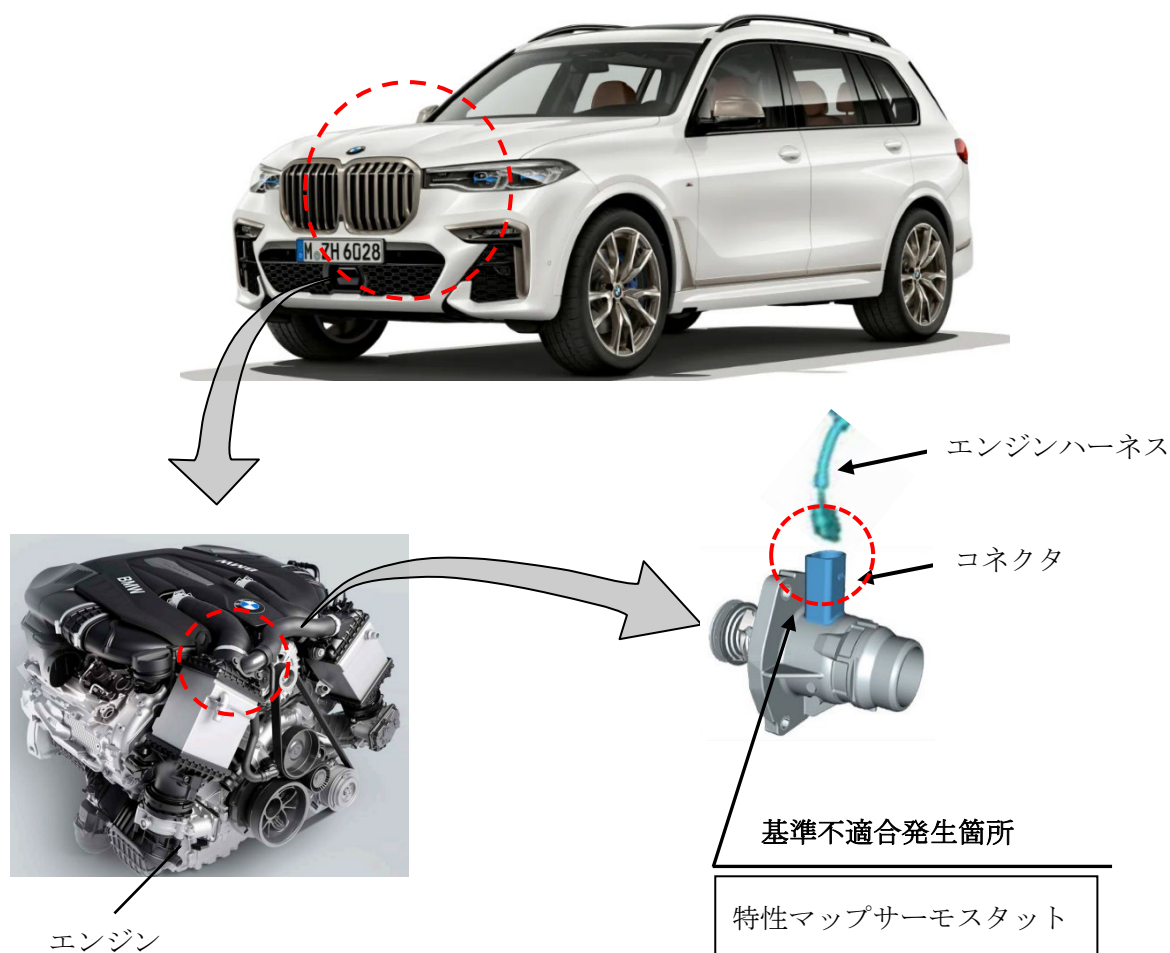

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

エンジン冷却装置において特性マップサーモスタットの製造が不適切なため、冷却水がコネクタ内に浸入することがある。そのため、冷却水がコネクタ内に浸入することによって特性マップサーモスタット側のピンとエンジンハーネス側のピンに腐食が発生し、エンジンコントロールユニットが異常を検知してエンジン警告灯が点灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、特性マップサーモスタットを良品と交換する。また、コネクタ内の冷却水の浸入を確認し、コネクタ内に冷却水が確認できた場合。エンジンハーネスを交換する。

識別：左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。