

改善箇所説明図



注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

エンジン冷却装置においてサーモスタットの製造が不適切なため、冷却水がコネクタ内に侵入することがある。冷却水がコネクタ内に侵入することによってコネクタ内のピンに腐食が発生し、エンジンコントロールユニットが異常を検知してエンジン警告灯が点灯するおそれがある。

改善の内容

サーモスタットを良品と交換する。また、コネクタ内の冷却水の侵入を確認し、コネクタ内に冷却水が確認できた場合、エンジンハーネスを交換する。

識別：左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。