


改善箇所説明図

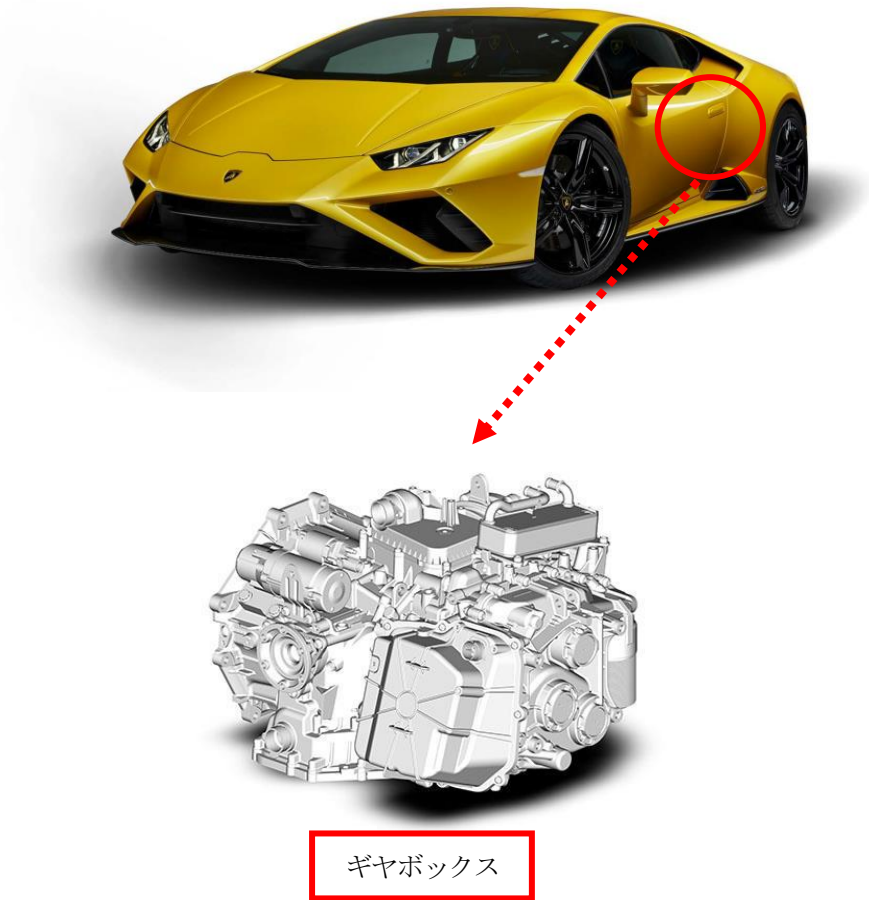

注： は不具合部分を示す

不具合内容及び原因

動力伝達装置において、生産工場での装置故障によりギヤボックス内のオイル充填量が不十分なものがある。そのため、クラッチが滑り、最悪の場合、警告メッセージを表示し、動力伝達が遮断されるおそれがある。また、レース場での走行等過酷な走行を行うと、オイルが泡状になり、ブリーザーバルブから漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ギヤボックス内のオイル量を点検し、必要であれば規定量まで充填する。

識別：車体番号打刻の横に、黄色で直径 5mm 程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3413 の改修」と記入する。