


改善箇所説明図

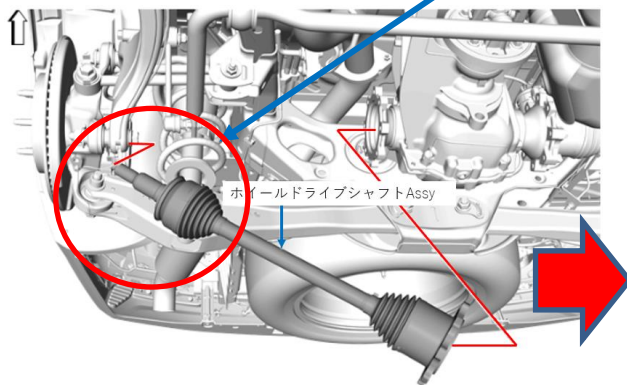


「不具合発生箇所」



不 具 合 部 品

アウトボードジョイントボール

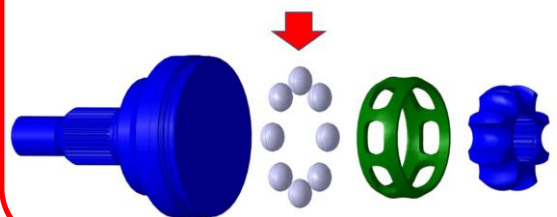

は、リアホイールドライブシャフトアウトボード
ジョイント部を示す。

<不具合の状況>

サプライヤーにおいて、リアホイールドライブシャフト Assy 構成部品であるアウトボードジョイントボール製造時に、熱処理不足が発生した。そのため、硬度が十分でないボールが使用されており、使用過程において摩耗や変形が発生することがあり、この症状が発生した場合、異音や振動が発生することがある。そのままの状態で使用し続けると焼き付きを起こし、ホイールドライブシャフトアウトボードジョイント内でボールが破損した場合、空転を起こし、最悪の場合推進力が低下し走行が出来なくなる恐れがある。

<改善内容>

全車両、リアホイールドライブシャフト Assy を良品に交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に黄色ペイントを塗布する。