


改善箇所説明図

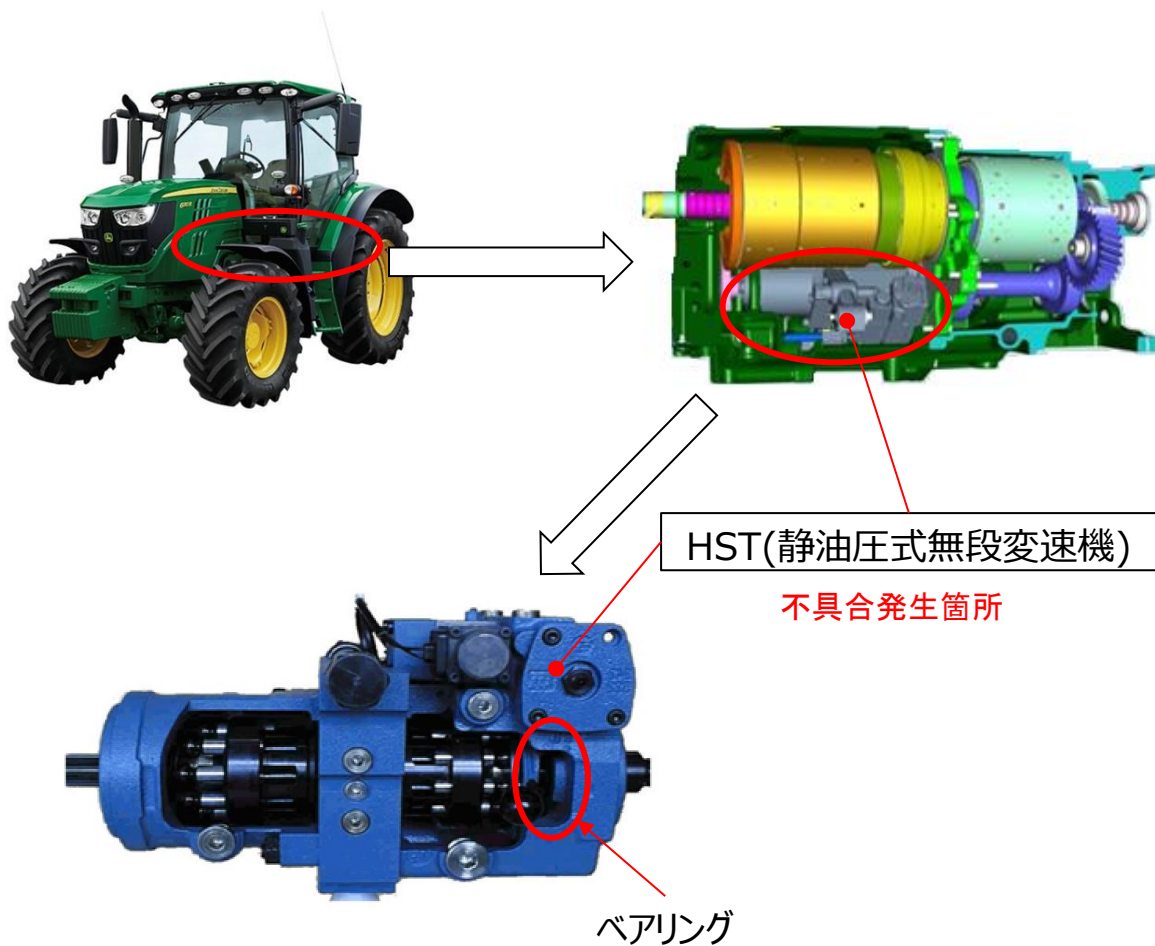

不具合発生箇所

農耕トラクタの動力伝達装置において、製造時の確認工程が不適切なため、HST(静油圧式無段変速機)にベアリングが組込まれていないものがある。そのため、走行時に異音が発生する、またはスムーズに増減速しない、変速を停止位置にしても停止しない、前後進の変速操作をしても切替わるまで時間がかかるおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、フェールセーフが働き、エンジンが停止するおそれがある。

改善内容

全車両、HST(静油圧式無段変速機)を良品に交換する。

☐ は交換部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-3431のステッカーを貼付する。