


改善箇所説明図

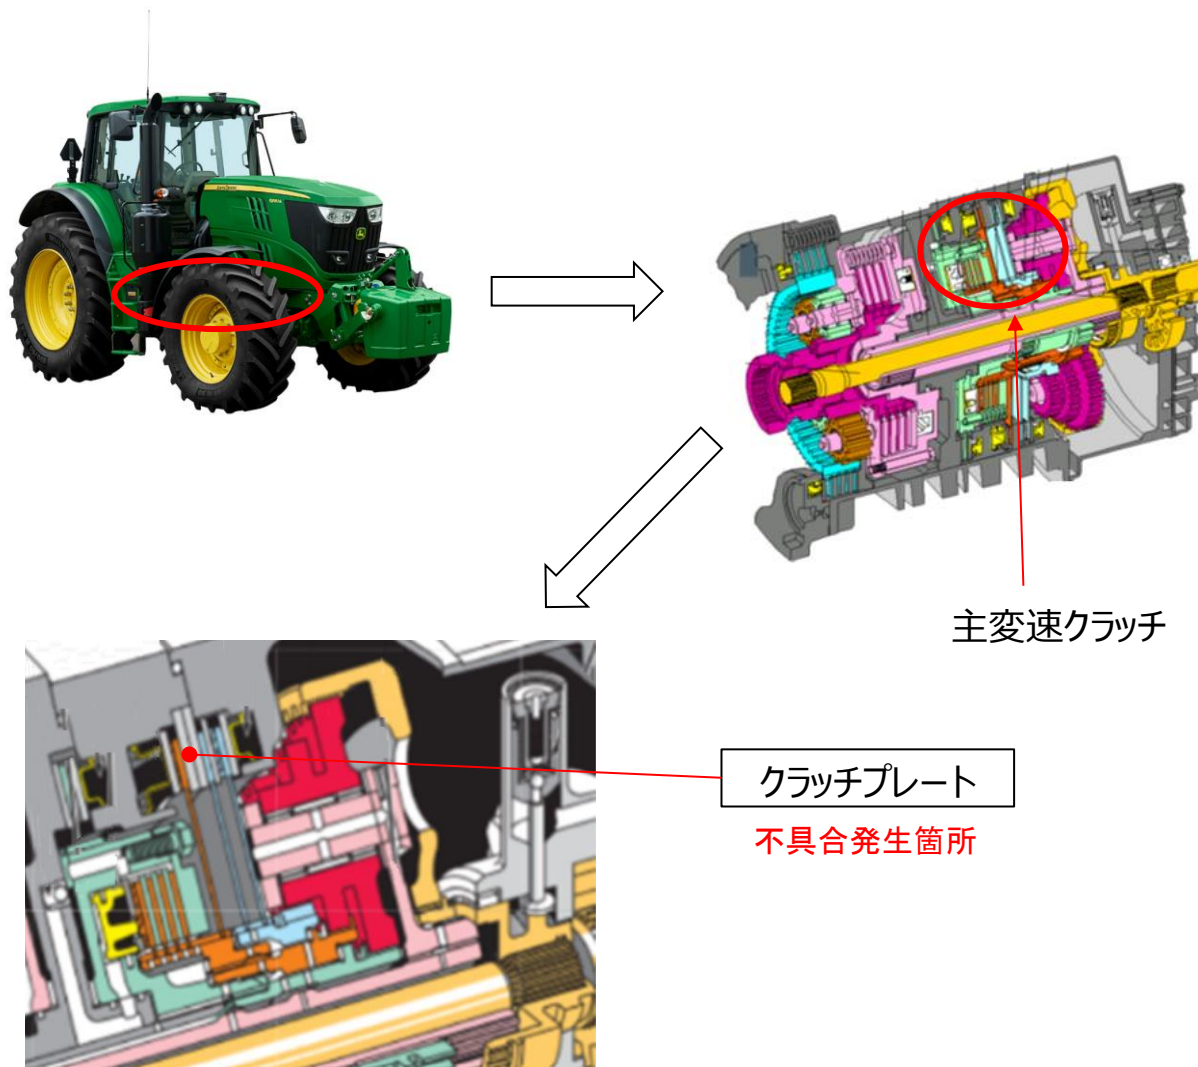

不具合発生箇所

農耕トラクタの主変速クラッチにおいて、主変速のクラッチプレートの強度検討が不適切なため、当該プレートの強度が不足している。そのため、主変速1速と2速の繰返し操作によりクラッチプレートが損傷するおそれがある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、主変速1速及び2速で走行出来なくおそれがある。

改善内容

全車両、クラッチプレートを対策品に交換する。

☐ は交換部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-3444のステッカーを貼付する。