


## 改善箇所説明図

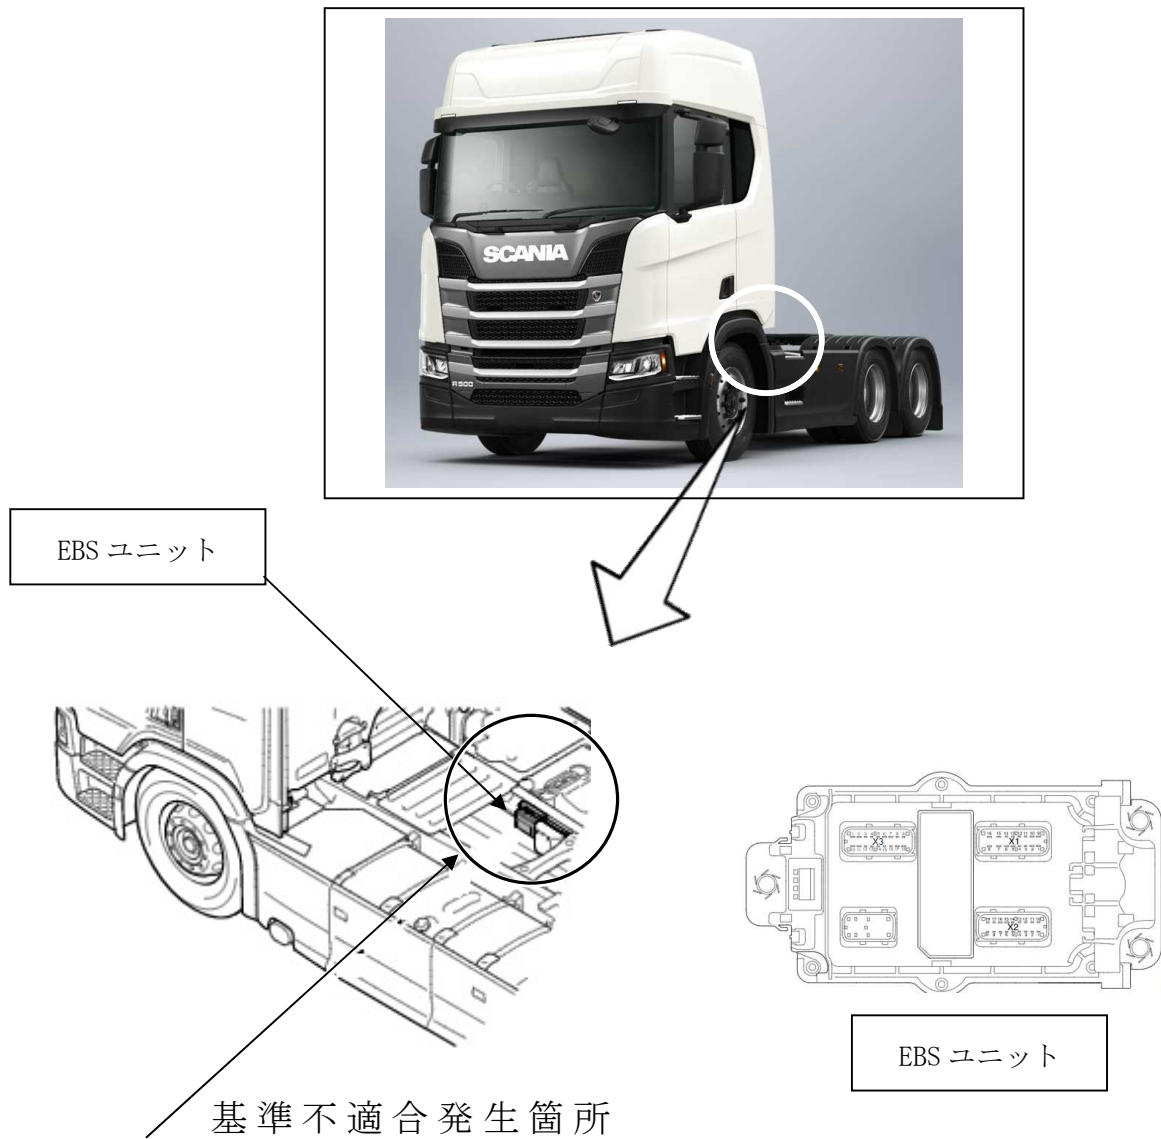

### 不具合の内容

EBS（電子制御ブレーキシステム）コントロールユニットからトレーラ接続用ソケットまでの配線で EBS 通信及び ABS 不具合検知用の配線が取付けられていない車両がある。このため EBS 機能付きのトレーラを連結した場合 EBS 警告灯が点灯し EBS 機能が働かない。また EBS または ABS 機能付きトレーラを連結した場合、トレーラ側の ABS 機能に電氣的な不具合が発生しても検知できず警告灯が点灯しないため、運転者は故障を認知しないまま運転を継続し、最悪の場合、急制動時に車両の挙動が不安定になる恐れがある。

### 改善の内容

全車両、当該配線の装着有無を確認し、未装着の場合は新品を取付ける。

注 ☐ は、配線が接続されているか確認する部品を示す。

識別：トレーラ接続カプラーに白色ペイントを塗布する。