



改善箇所説明図

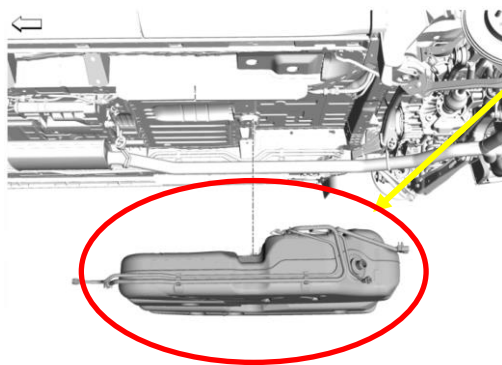

「不具合発生箇所」



不 具 合 部 品

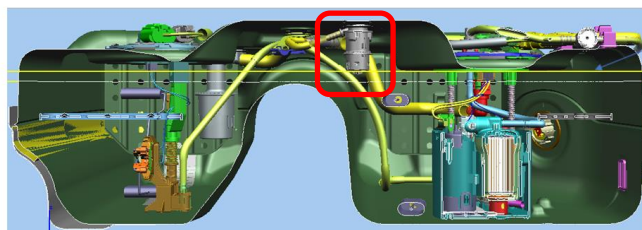

 は、ロールオーバーバルブを示す。

＜不具合の状況＞

車両製造工場において、フューエルポンプコネクターの嵌合状態を確認する点検に用いた衝撃検査により、フューエルタンク内のロールオーバーバルブが脱落してしまった可能性がある。このバルブが脱落した状態で、車両事故などで車が横転した場合、ガソリンが外に漏れる恐れがあり、最悪の場合車両火災につながる恐れがある。

＜改善内容＞

全車両、ロールオーバーバルブの取り付け状態を確認する。ロールオーバーバルブが脱落している場合は、フューエルタンク ASSY を交換する。

＜識別方法＞

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に緑色ペイントを塗布する。