


改善箇所説明図

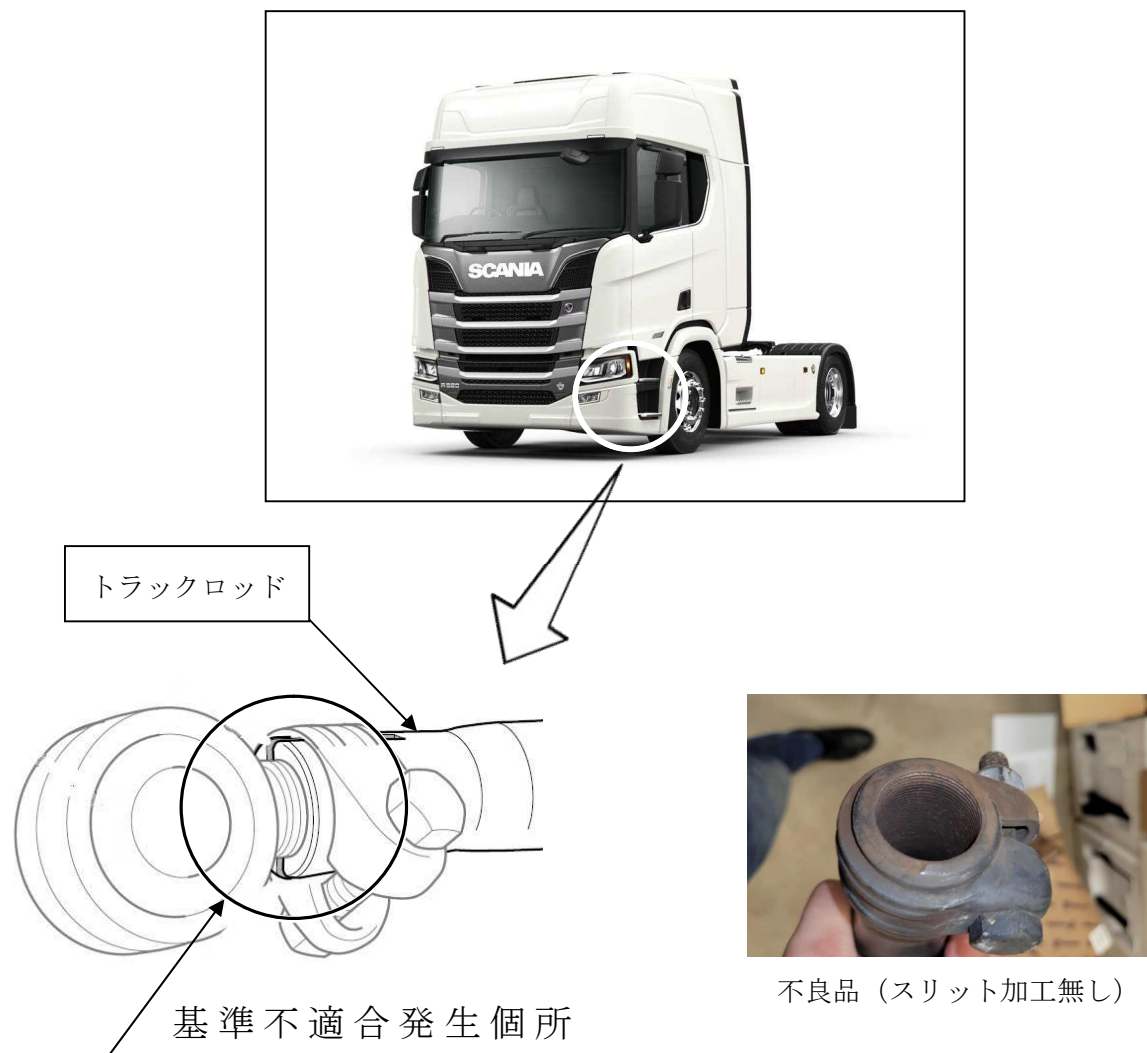

不具合の内容

フロントアクスルにあるトラックロッドの製造工程が不適切なため、トラックロッド先端にスリット加工が無いものがある。このためトラックロッド先端をクランプで締め付けてもボールジョイントとの固定が十分でないことがあり、最悪の場合、車両停止時または低速走行時のステアリング操舵により当該部位に大きな負荷がかかる場面において、トラックロッドがボールジョイントより外れ操舵できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、トラックロッド両端のスリットの有無を点検し、不良品が取り付けられていた場合は良品のトラックロッドに交換する。

注 は、スリットを確認し交換する部品を示す。

識別：スリットの有無で判別