



改善箇所説明図

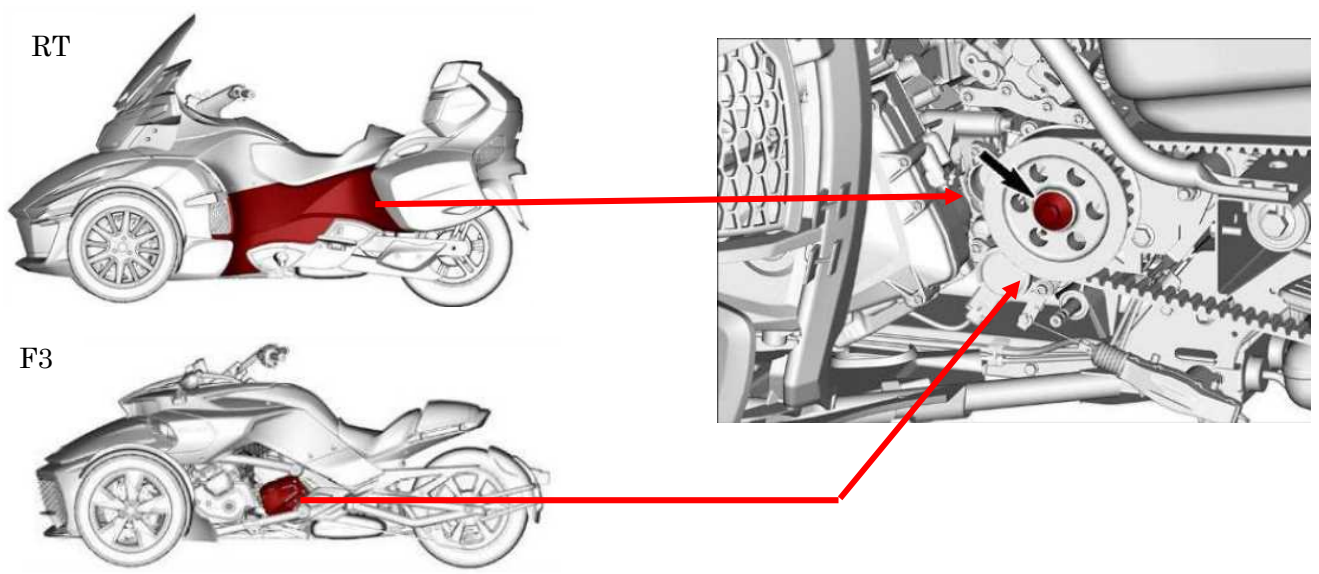


不具合発生箇所

スプロケット

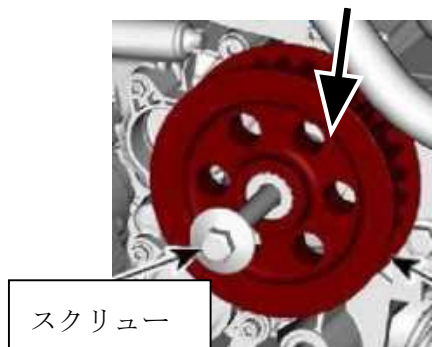

ワッシャー

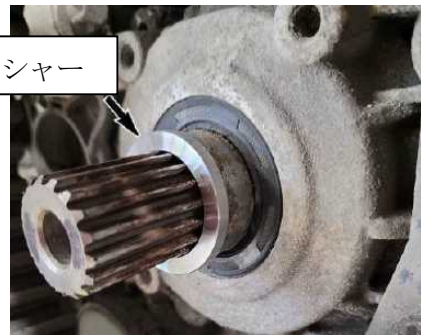

フロントスプロケットの製造工程に不備があり、スプロケットと出力軸の当たり面が小さくなっているものがある。そのため、早期に摩耗し、そのまま使用を続けると、車両の動力を伝達できなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

フロントスプロケットとスプロケットスクリューを改善品に交換し、ワッシャーを追加する。

注： は、交換部品および追加部品を示す。

識別：ヘッドライト下カバーを外した左側フレームに赤色のシールを貼り付けます