


改善箇所説明図

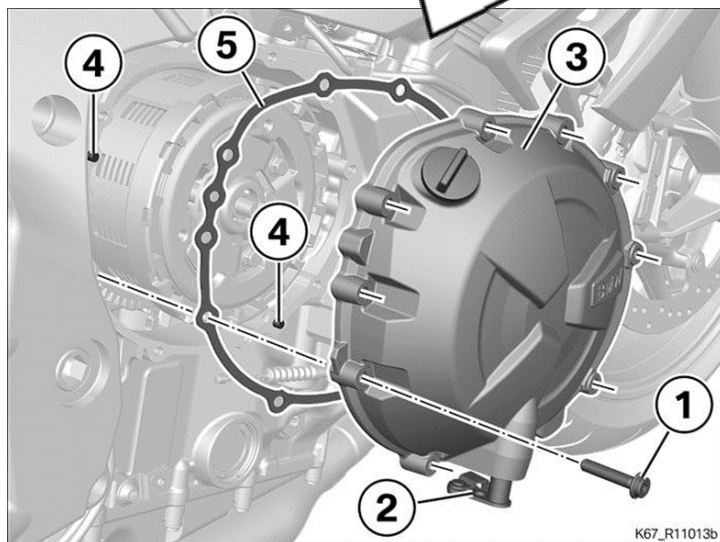

1	固定ボルト
2	クラッチレバー
3	クラッチカバー
4	ドエルピン
5	ガスケット

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

クラッチカバー固定ボルトの摩擦防止コーティングが不適切なため、走行中の振動によってボルトが緩むものがある。そのため、そのまま走行を続けると、最悪の場合、オイルが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、固定ボルトを対策品と交換する。

識別：クラッチカバー固定ボルト 1 本に白色の識別ペイントを塗布する