


改善箇所説明図

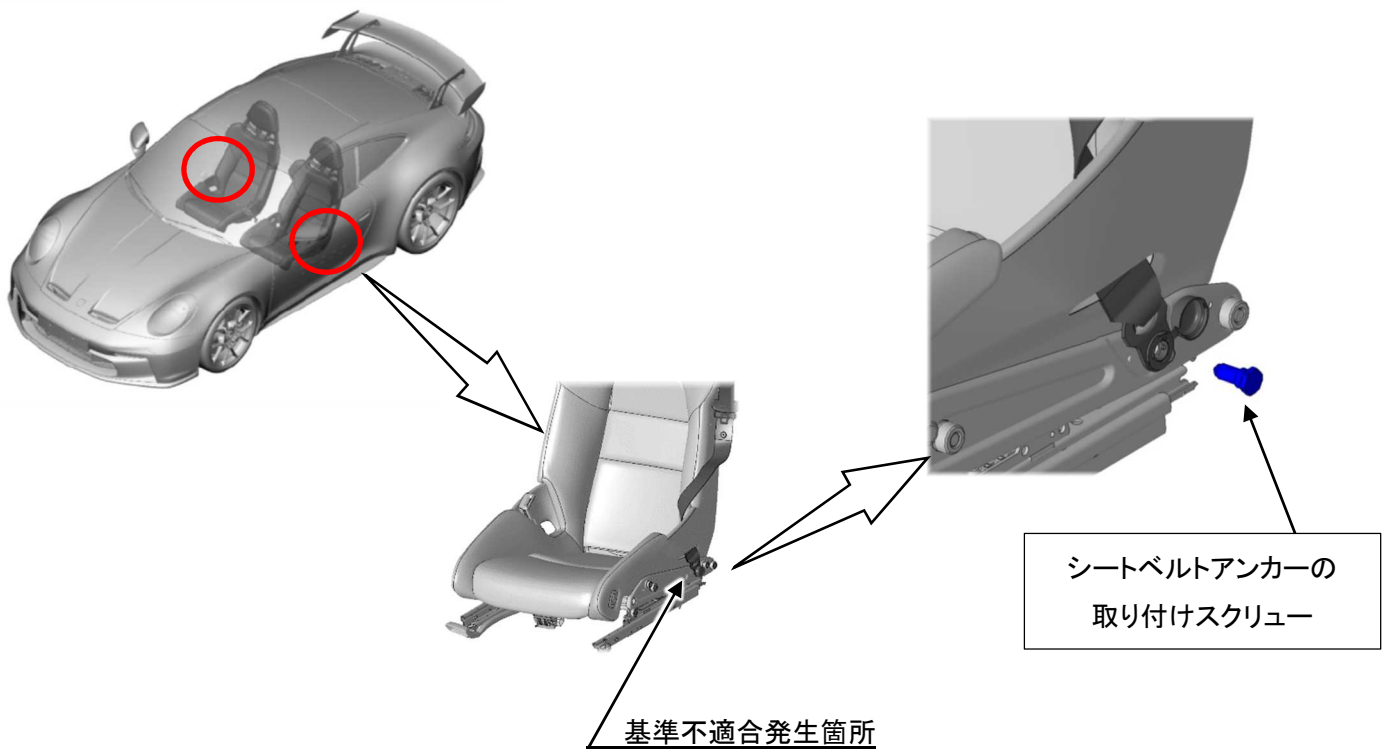

注： □内は点検する部品を示す

運転席と助手席シートベルトにおいて、シートベルトアンカーの取り付けスクリューの締め付けトルクが不適切なため、最悪の場合、シートベルトが外れ乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、シートベルトアンカーの取り付けスクリューのネジ山を点検し、スクリューの交換を行う。点検の結果、ネジ山に損傷があるものはシートフレームを交換する。

識別： 改善済車両には車台番号打刻 1 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。