


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ステアリングコラムスイッチ

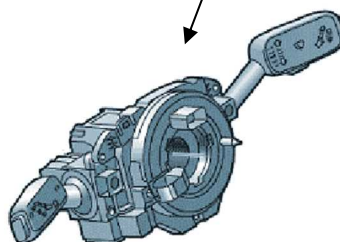

注： は交換部品を示す。

ステアリングコラムスイッチにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、エンジン冷間始動時などのバッテリー充電量が低い際にシステム電圧が6V未満に低下すると、システムに電氣的故障が入力する場合がある。そのため、次のイグニッションスイッチの操作まで警音器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングコラムスイッチを対策品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3525、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

