


改善箇所説明図

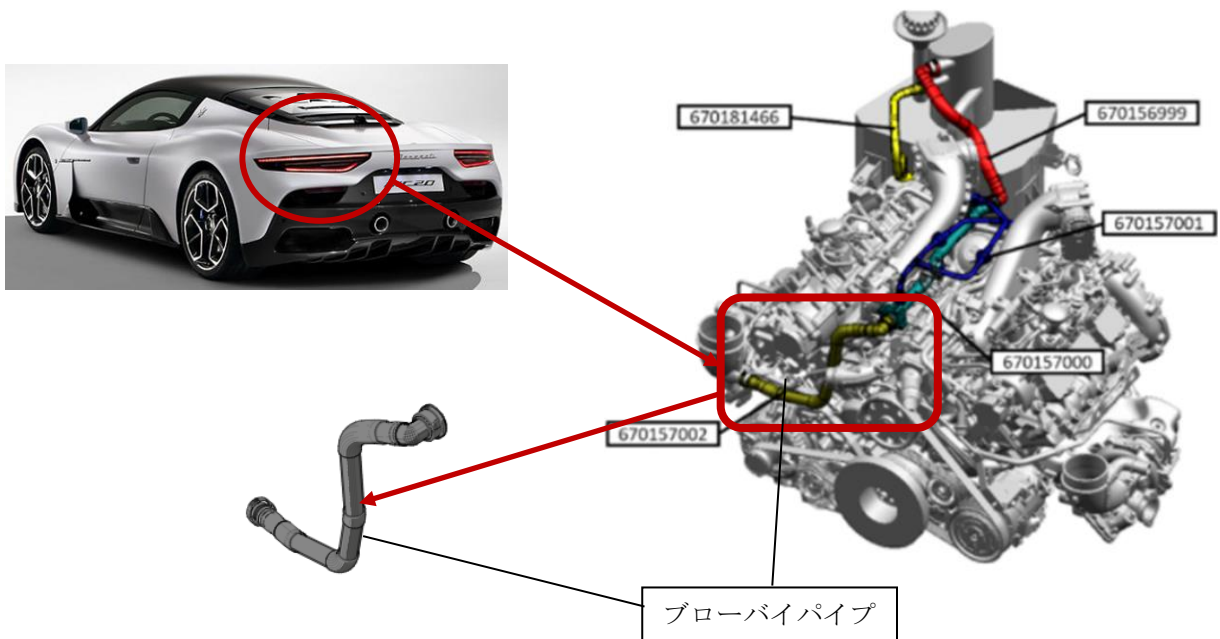

不具合の内容

原動機のブローバイガス還元装置において、車両生産工場での組み付けの際、オイルセパレーターから吸気ダクトに至るブローバイパイプが取り付けられていないことがある。このため、ごく稀に開口部から微細な異物が吸気内に混入し、最悪の場合、ターボインペラーが損傷するおそれがある。またオイルセパレーターを通過した微量のオイルペーパーによりエンジンルーム内が汚れることがある。

改善措置の内容

本国メーカー調査の結果、納車前点検車両で報告のあった1台以外に当該不具合は無いと推定されるが、万全を期すため、全車両、目視点検によりブリーザーパイプの有無を確認する。万が一、欠品の場合はエンジンオイルとフィルターを交換し、ブリーザーパイプを取り付ける。

注： は対策する部品を示す

識別

車台番号打刻（VIN プレート）の2桁目上部に白色のペイントを塗布する。