


改善箇所説明図

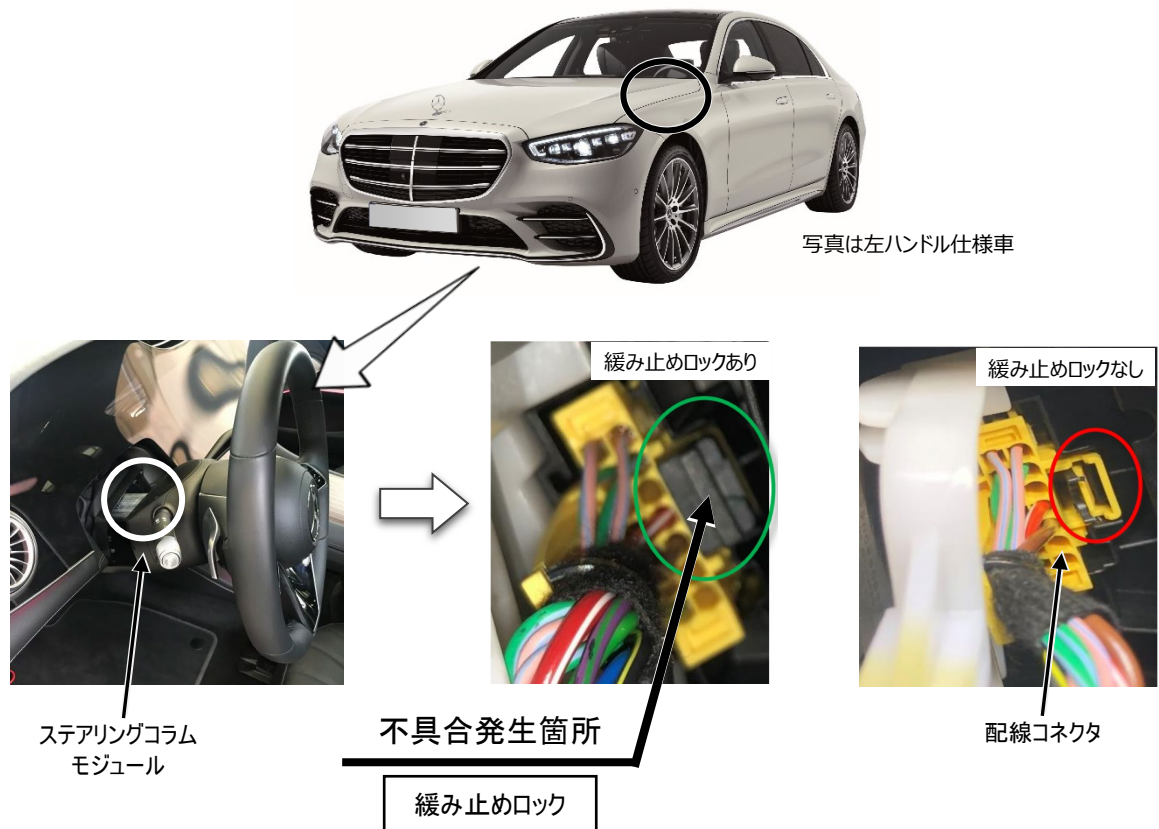

注： は、点検する部位を示す。

ステアリングコラムモジュールの配線コネクタにおいて、作業指示が不適切なため、緩み止めロックが装着されていないものがある。そのため、使用過程で受ける走行振動により当該コネクタが緩み、電気的な接触不良を起こすことで関連装置の警告灯が点灯すると共に、最悪の場合、ESP(横滑り防止装置)、運転席側エアバッグ、方向指示器、ギアセレクトが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、配線コネクタを点検し、緩み止めロックが装着されていない場合は、装着する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する