


改善箇所説明図

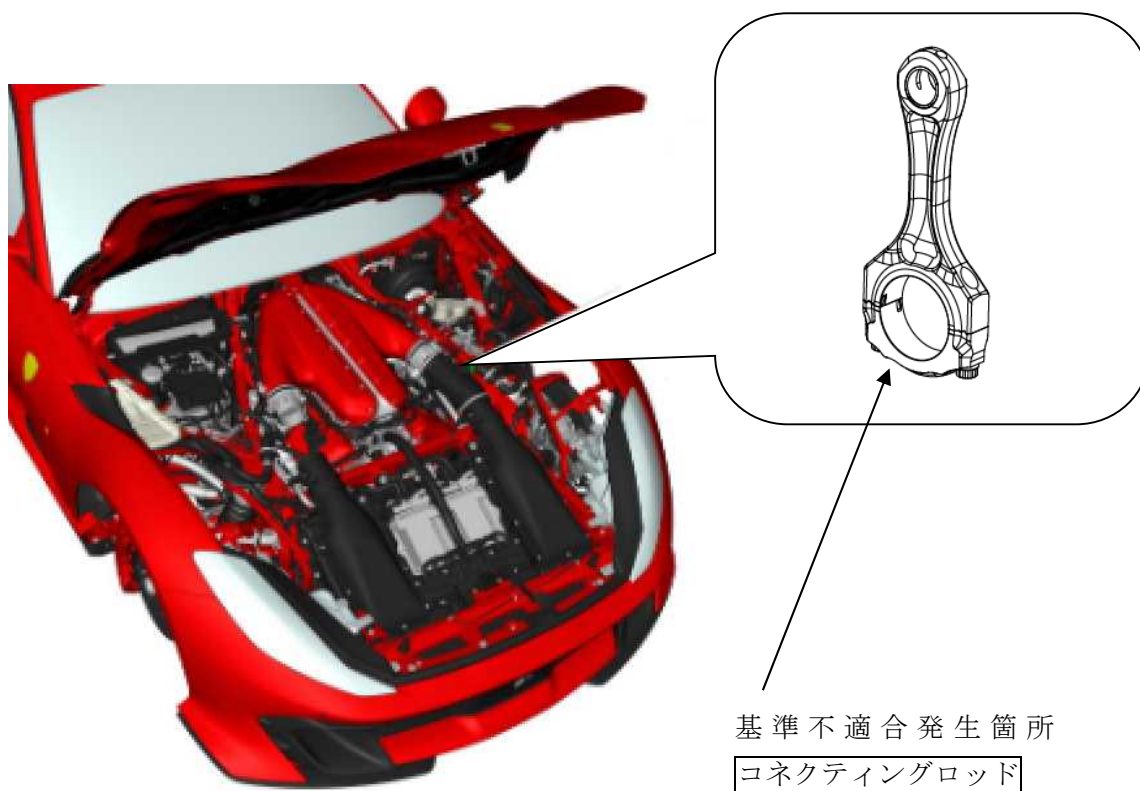

不具合の内容

原動機のコネクティングロッドにレーザーで刻印されているデータマトリックスが不適切なため、極端に高いエンジン回転数で長期間使用した場合、金属疲労によりコネクティングロッドに亀裂が発生する可能性がある。最悪の場合、コネクティングロッドが折損するおそれがある。

改善の内容

対象車両のコネクティングロッドを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の下に黄色の識別ペイントを塗布する。