



改善箇所説明図

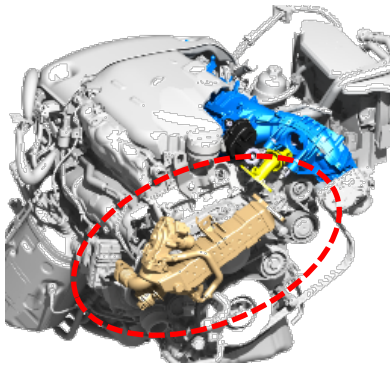

写真は左ハンドル車

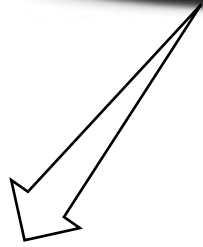

基準不適合箇所

排気ガス再循環装置（EGR）モジュール

不具合の内容

ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置（EGR）モジュールにおいて、経年変化により冷却水が漏れるものがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置（EGR）モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、排ガス再循環装置（EGR）モジュールを対策品と交換する。

識別：左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部位を示す。