


改善箇所説明図

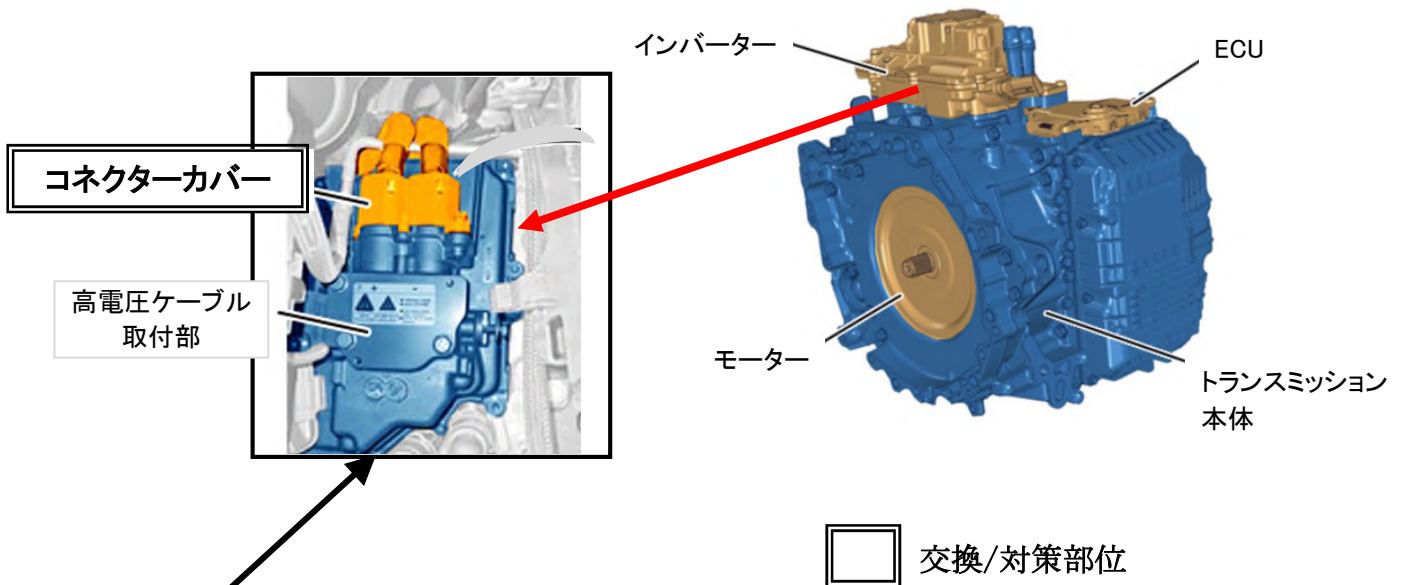

ハイブリッドオートマチックトランスミッション



基準不適合部位

ハイブリッドシステムのインバーターにおいて、高電圧ケーブルのコネクターカバーの組み付けが不適切なため、水分がトランスミッションのインバーター部に侵入し、短絡が発生するおそれがある。このためエンジン警告灯が点灯するとともに、セーフモードによりモーター駆動が停止する。

改善の内容

全車両、コネクターカバーの組み付け状態を点検し、不適切な場合は組み付けなおす。

識別：車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。