

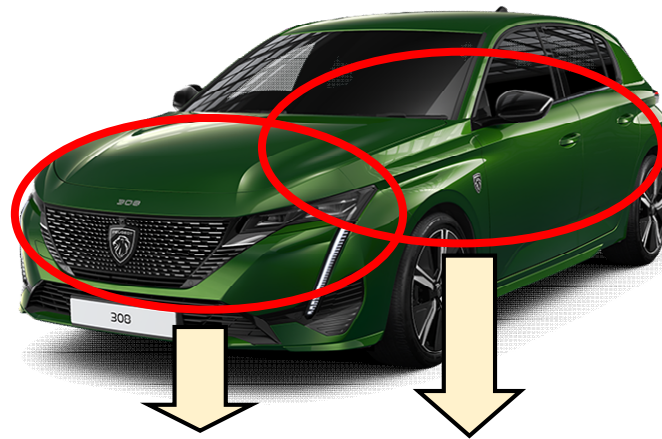
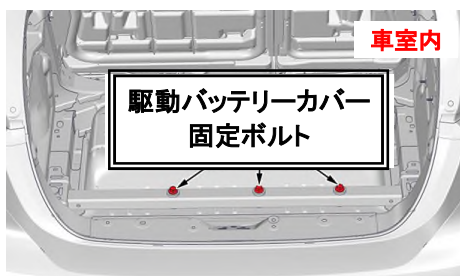


改善箇所説明図

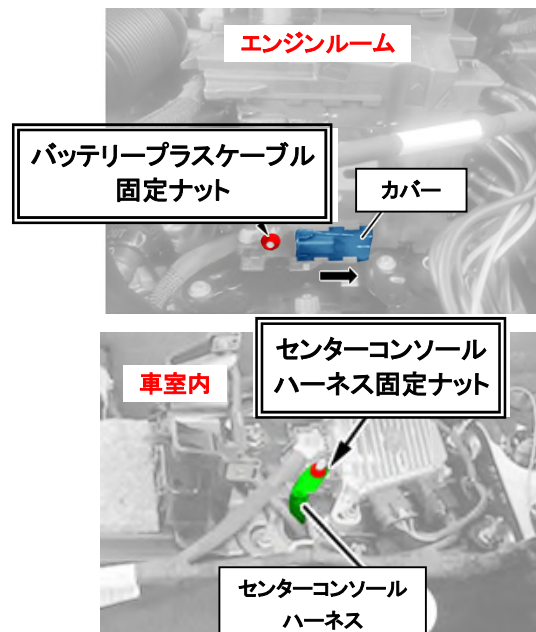

①電装系

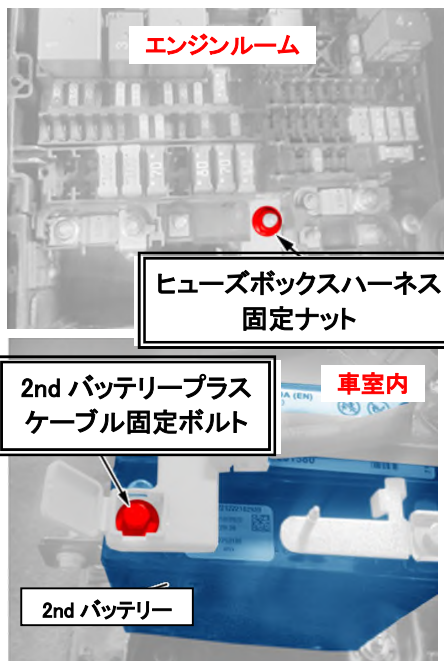

②操舵系



基準不適合部位

交換/対策部位

以下の(基準不適合部位)①②に示す、電装系部品及び操縦系部品を固定するボルト・ナットにおいて、品質管理が不適切なため、締め付けが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けるとボルト・ナットが緩んで異音が発生し、最悪の場合はエンジン停止、車両火災、操舵不能となるおそれがある。(基準不適合部位)

①電装系: ヒューズボックスハーネス/バッテリープラスケーブル/2nd バッテリープラスケーブル/センターコンソールハーネス/駆動バッテリーカバー

②操舵系: ステアリングコラム

改善の内容

全車両、

- ①電装系の組み付け修正(固定ボルト・ナットを規定トルクで締め付ける。)
- ②操舵系の組み付け修正(固定ナットを規定トルクで締め付ける。)

識別 ： 車台番号打刻の車台番号の最左から3桁目の上部に白色のペイントを塗る。