


改善箇所説明図

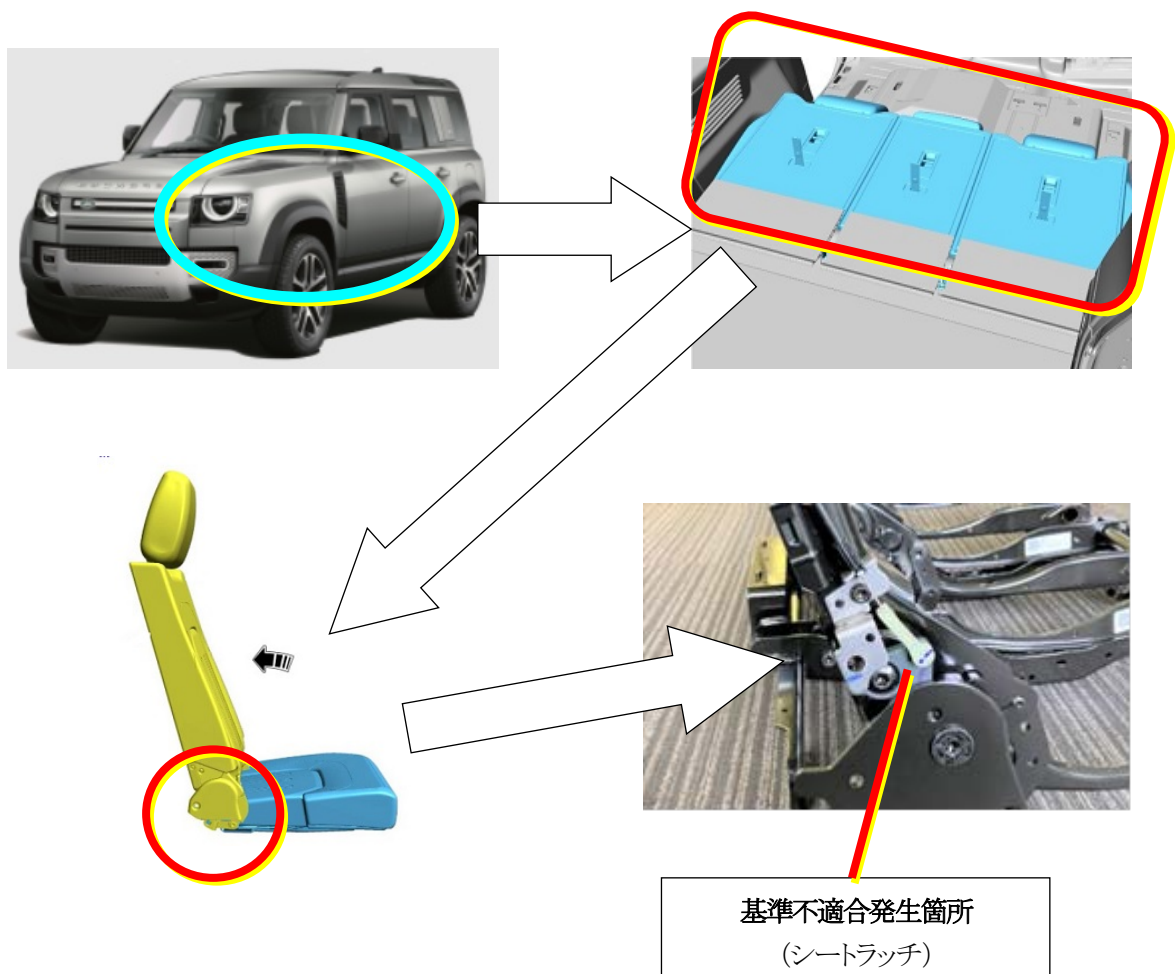

注： は、確認/交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

3列目シートバックのラッチ部におけるロックプレートについて、作業指示が不適切なため、誤って組付けられたものがある。そのため、シートの固定が不完全な場合があり、衝突時等の急減速が発生するとシートが前方に倒れ、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、3列目シートバックのロック操作を確認し、正しい動作をしない場合はシートフレームを交換する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに黒ペイントを塗布する。