


改善箇所説明図

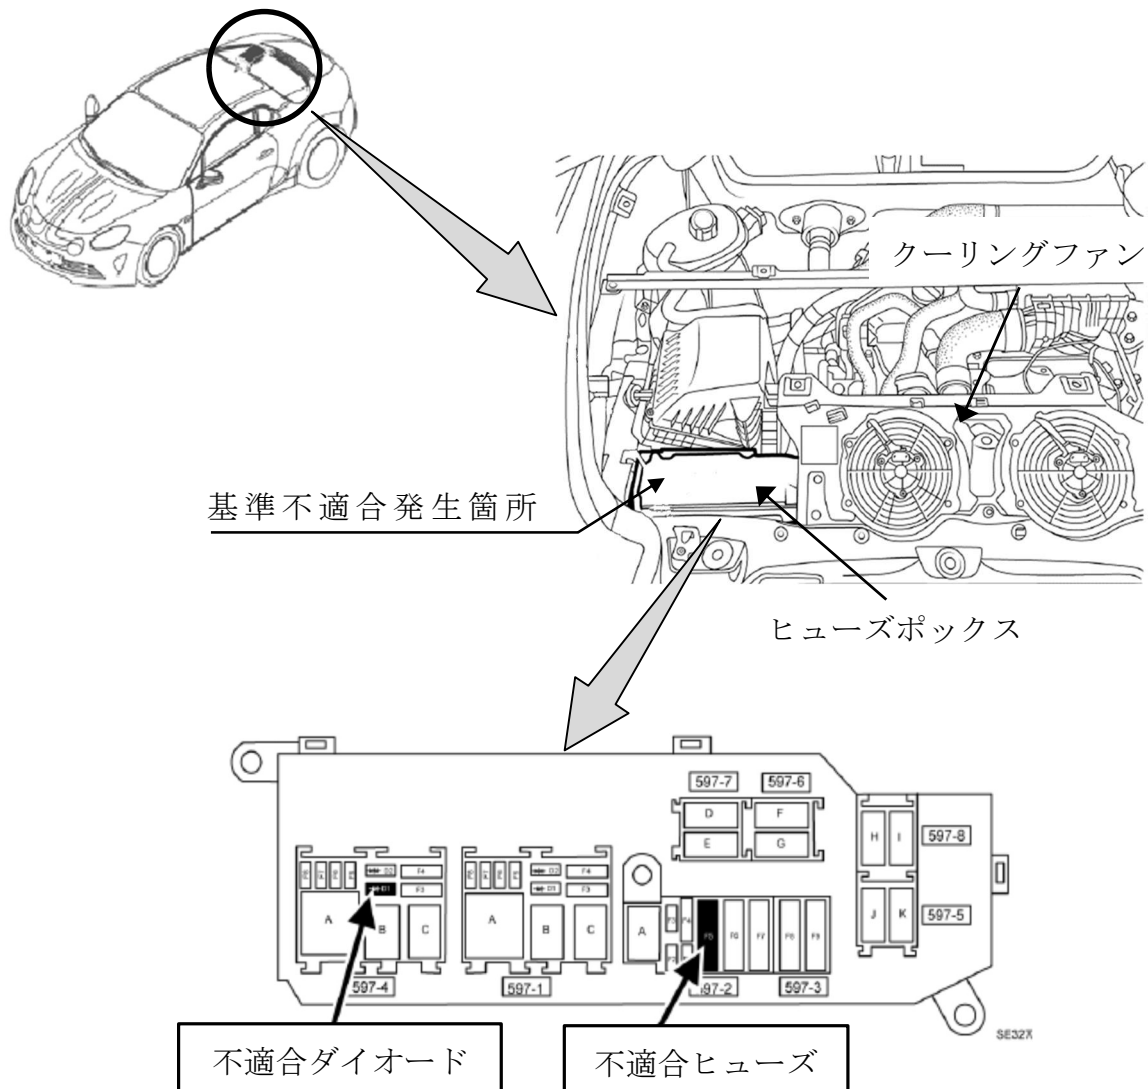

不具合発生箇所：□と表示した箇所

クーリングファンモーターの駆動回路において、回路設計が不適切なため、本来不要なダイオードが取り付けられている。そのため、ファンモーターが空転している際に発生する逆起電力がダイオードに印加して発熱し、最悪の場合、焼損臭が発生するおそれがある。また、駆動回路のヒューズ容量設定が不適切なため、回路が短絡等し許容量以上の電流が流れた場合であっても、ヒューズが切れず、最悪の場合、配線が損傷し火災に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、当該ダイオードを除去し、ヒューズを適正容量品に交換する。

また、ダイオードを点検し損傷している場合は、配線損傷箇所を交換する。

識別：左側ドアロックストライカー下側固定ボルトに白色ペイントを塗布する。